

PROMAC®

BD307 / 2007.08

www.promac.ch / www.promac.fr

Metallkreissäge / Fraise scie **SY-250**



1. UNFALLVERHÜTUNGS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	
1.1 Hinweise für die Bedienperson	4
1.2 Elektrische Maschinen nach der europäischen Norm CENELEC EN 60 204-1 (1992).....	4
1.3 Notfälle gemäß CENELEC EN 60 204-1 (1992).....	4
2. ABMESSUNGEN, TRANSPORT, AUFSTELLUNG UND ABBAU DER MASCHINE	4-5
2.1 Abmessungen der Maschine	4
2.2 Transport der Maschine	4
2.3 Mindestanforderungen an die Maschinenumgebung.....	4
2.4 Hinweise zur Montage loser Teile und Zubehör.....	4
2.5 Außerbetriebnahme der Maschine	4
2.6 Abbau	5
3. FUNKTIONSELEMENTE DER MASCHINE	5
3.1 Maschinenkopf.....	5
3.2 Maschinenfuss.....	5
3.3 Spannstock	5
3.4 Werkstückauflage	5
3.5 Maschinenstand.....	5
3.6 Kühlmittelsystem.....	5
4. BEDIENELEMENTE DER MASCHINE	6
4.1 Bedienelemente zum Gebrauch der Maschine.....	6
5. EINRICHTEN UND BENÜTZUNG DER MASCHINE	7 - 11
5.1 Transport.....	7
5.2 Verankern des Maschinenstands.....	7
5.3 Entpacken.....	7
5.4 Maschine auf Standfuss montieren	7-8
5.5 Einsatz	9
5.6 Standort des Bedieners	9
5.7 Gehrungseinstellung des Sägekopfes	9
5.8 Spannstock Bedienung	9
5.9 Werkstück einlegen	9
5.10 Werkstücklänge einstellen	10
5.11 Arbeitsvorgang.....	10
6. EINSTELLARBEITEN	11
6.1 Einstellung des Gehrungsverstellhebels.....	11
6.2 Sägeblattwechsel.....	11
6.3 Reinigen des Kühlmittelsystems.....	11
7. LAUFENDE UND BESONDERE WARTUNGSSARBEITEN	12
7.1 Tägliche Wartungsarbeiten	12
7.2 Wöchentliche Wartungsarbeiten	12
7.3 Monatliche Wartungsarbeiten	12
7.4 Halbjährliche Wartung	12
7.5 Schmieröle	12
7.6 Getriebe	12
7.7 Besondere Wartungsarbeiten	12
8. TECHNISCHE DATEN	13
8.1 Tabellen: Schneidleistung und technische Einzelheiten	13
9. WERKSTOFFEINTEILUNG UND WAHL DES WERKZEUGS	14
9.1 Definition der Werkstoffe.....	14
9.2 Wahl des Sägeblatts	14
9.3 Schneid- und Vorschubgeschwindigkeit	14
9.4 Einlaufen des Sägeblattes	14
9.5 Werkstoff des Sägeblatts	14
9.6 Sägeblatttypen	14
11. ELEKTRISCHE ANLAGE	
11.1 Elektroschema	
11.2 Stückliste Elektrische Anlage	
12. MASCHINENTEILE	
12.1 Explosionszeichnung	
12.2 Teileliste	
13. CE-KONFORMITÄTSDEKLARATION	
14. GARANTIESCHEIN	

Table des matières

PROMAC
SY-250

1. PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET CONSIGNES DE SECURITÉ	16
1.1 Consignes d'utilisation	16
1.2 Machines électriques conformes à la norme européenne CENELEC EN 60 204-1 (1992)	16
1.3 Cas d'urgences conformément à la norme européenne CENELEC EN 60 204-1 (1992).....	16
2. DIMENSIONS, TRANSPORT, INSTALLATION, DÉMONTAGE DE LA MACHINE	16-17
2.1 Dimensions de la machine	16
2.2 Transport de la machine	16
2.3 Exigences minimales	16
2.4 Consignes de montage des pièces mobiles et des accessoires	16
2.5 Mise hors service de la machine	16
2.6 Démontage	17
3. ELEMENTS FONCTIONNELS DE LA MACHINE	17
3.1 Tête de la machine	17
3.2 Pied de la machine	17
3.3 Etau.....	17
3.4 Servante	17
3.5 Socle	17
3.6 Système de lubrification.....	17
4. ELEMENTS DE COMMANDE DE LA FRAISE SCIE.....	18
4.1 Eléments de commande de la machine.....	18
5. INSTALLATION DE LA MACHINE	19-23
5.1 Transport.....	19
5.2 Anchrage du socle de la machine.....	19
5.3 Déballage.....	19
5.4 Montage de la machine sur le socle	19-21
5.5 Utilisation	22
5.6 Emplacement de l'opérateur.....	22
5.7 Réglage de la tête pour les coupes d'angle.....	22
5.8 Utilisation de l'étau.....	22
5.9 Serrage de la pièce à couper.....	22
5.10 Butée de coupe.....	23
5.11 Opération de coupe	23
6. TRAVAUX DE REGLAGE.....	24
6.1 Réglage du levier de blocage de tête	24
6.2 Remplacement de la lame	24
6.3 Nettoyage du système de lubrification.....	24
7. MAINTENANCE DE ROUTINE ET MAINTENANCE SPÉCIALE	25
7.1 Travaux d'entretien quotidiens.....	25
7.2 Travaux d'entretien hebdomadaires	25
7.3 Travaux d'entretien mensuels.....	25
7.4 Travaux d'entretien semestriels	25
7.5 Huile de coupe	25
7.6 Evacuation de l'huile usagée	25
7.7 Boîte de vitesses	25
8. CARACTERISITQUES TECHNIQUES	26
8.1 Capacités de coupe et informations techniques	26
9. CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX ET CHOIX DE LA LAME	26-27
9.1 Définition des matériaux	27
9.2 Choix de la lame	27
9.3 Vitesse de coupe et d'avance.....	27
9.4 Werkstoff des Sägeblatts	27
9.5 Types de lame	27
10. TABLE D'AMENAGE ET DE SORTIE.....	27
11. INSTALLATION ELECTRIQUE	28
11.1 Schéma électrique	28
11.2 Liste des composants électrique	28
12. PIECES DE LA MACHINE.....	29-31
12.1	Vue éclatée 29
12.2 Pièces	30-31
13. DECLARATION CE DE CONFORMITE	32

Diese Maschine ist in Übereinstimmung mit den nationalen und europäischen Unfallverhütungsvorschriften ausgelegt worden. Unsachgemäßer Gebrauch und/oder unsachgemäße Eingriffe in die Sicherheitsvorrichtungen entbinden den Hersteller von jeglicher Haftung.

1.1 Hinweise für die Bedienperson

- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Motor angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Stromversorgung und Erdung funktionieren; stecken Sie den Netzstecker der Maschine in die Netzsteckdose und schließen Sie den Erdleiter (gelb/grün) an die Erdungsanlage an.
- Lediglich der Teil des Sägeblatts, der zum Sägen verwendet wird, muss unabgedeckt bleiben.
- Die Maschine darf nicht ohne die Schutzvorrichtungen benutzt werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Sägeblatt austauschen oder Wartungsarbeiten durchführen; dies gilt auch bei Störungen.
- Tragen Sie immer einen geeigneten Augenschutz.
- Bringen Sie niemals Ihre Hände oder Arme in den Schneidebereich, solange die Maschine in Betrieb ist.
- Verschieben Sie die Maschine während des Sägens nicht.
- Folgende lockere Kleidungsstücke sind nicht zulässig: Hemden mit zu langen Ärmeln, zu große Handschuhe, Armbänder, Ketten oder sonstige Gegenstände, die beim Sägen erfasst werden können. Lange Haare sind zusammenzubinden.
- Im Bereich um die Maschine dürfen sich keine Vorrichtungen, Werkzeuge oder sonstigen Gegenstände befinden.
- Führen Sie immer nur eine Arbeit aus. Halten Sie nie mehrere Gegenstände gleichzeitig in den Händen. Halten Sie Ihre Hände möglichst sauber.
- Alle im Innern der Maschine auszuführenden Arbeiten, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten müssen an einer gut beleuchteten Stelle oder an einer Stelle vorgenommen werden, die durch zusätzliche Lichtquellen ausreichend beleuchtet ist, um die Gefahr selbst leichter Unfälle zu vermeiden.

1.2 Elektrische Maschinen nach der europäischen Norm CENELEC EN 60 204-1, die die Veröffentlichung IEC 204-1 mit einigen zwecks Eingliederung erforderlichen Änderungen aufnimmt

- Die elektrische Maschine bietet Schutz vor elektrischen Schlägen infolge direkter oder indirekter Berührung. Die beweglichen Teile dieser Maschine befinden sich in einem Gehäuse, das nur mit einem Spezialwerkzeug abgeschraubt werden kann; die Teile werden mit Schwachstrom (24 V Wechselstrom) betrieben. Die Maschine ist spritzwasser- und staubgeschützt.
- Die Maschine ist mittels flinken Sicherungen und Erdung gegen Kurzschlüsse gesichert; der Motor ist durch ein Thermorelais vor Überlastung geschützt.
- Nach einem Stromausfall ist der spezielle Starttaster zu entriegeln.
- Das Gerät ist gemäß Punkt 20 der EN 60204 geprüft worden.


1.3 Notfälle gemäß der europäischen Norm CENELEC EN 60 204-1 (1992)

- Bei fehlerhaftem Betrieb oder Gefahr kann die Maschine sofort durch Drücken der roten Pilztaste angehalten werden.

4 HINWEIS: Nach einer Notabschaltung muss die Maschine über einen speziellen Schalter neu eingeschaltet werden.


2 ABMESSUNGEN, TRANSPORT, AUFSTELLUNG UND ABBAU DER MASCHINE

2.1 Abmessungen der Maschine.

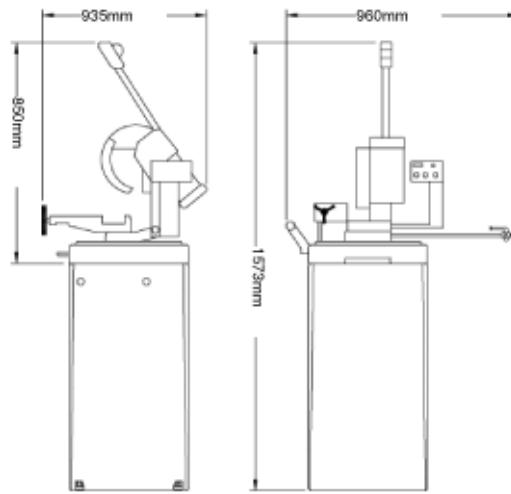

2.2 Transport der Maschine

Falls die Maschine in der Originalverpackung verschoben werden muss, sind ein Gabelstapler oder Gurte zu verwenden.

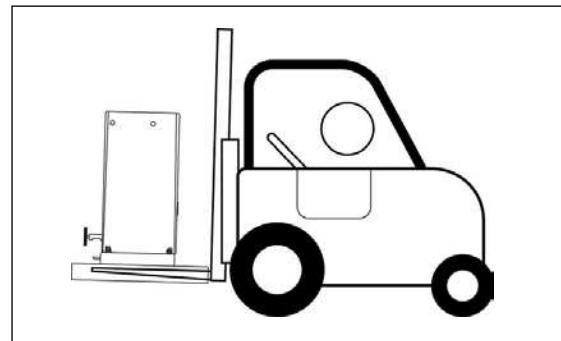

2.3 Mindestanforderungen an die Maschinenumgebung

- Netzspannung und Frequenz müssen für den Motor der Maschine geeignet sein.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen -10°C und +50°C betragen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 90% nicht überschreiten.

2.4 Hinweise zur Montage loser Teile und Zubehör

Mitgelieferte Teile montieren
Anschlag anbringen
Rollenträger montieren und mit dem Spannstocktisch fluchten lassen.

2.5 Außerbetriebnahme der Maschine

Soll die Maschine für längere Zeit außer Betrieb genommen werden, dann ist es ratsam, wie folgt vorzugehen:

- 1) Hauptschalter abschliessen
- 2) Sägeblatt lockern
- 3) Bogenrückholfeder entspannen
- 4) Kühlmittelbehälter leeren
- 5) Maschine sorgfältig reinigen und schmieren
- 6) Maschine gegebenenfalls abdecken.

2.6 Abbau (Aufgrund eines Defekts und/oder Veralterung)

Allgemeine Regeln

Soll die Maschine dauerhaft abgebaut und/oder verschrottet werden, dann sind die zu entsorgenden Bestandteile wie folgt nach Art und Zusammensetzung zu trennen:


- 1) Gusseisen- oder eisenhaltige Teile, die nur aus Metall bestehen, stellen Sekundärrohstoffe dar und können deshalb zu einer Eisengießerei gebracht werden, um wieder eingeschmolzen zu werden, nachdem die anderen Bestandteile entfernt worden sind (Einteilung unter Punkt 3).
- 2) Elektroteile einschließlich Kabel und elektronische Teile (Magnetkarten etc.) fallen unter die Kategorie der Materialien, die gemäß den lokalen, regionalen oder nationalen Gesetzen Ihres Landes zum Hausmüll zählen, sodass sie über die städtische Müllabfuhr entsorgt werden können.
- 3) Altöl (Mineralöl, synthetisches Öl und/oder Gemische), Ölemulsionen und Fette gelten als giftiger oder Sondermüll, sodass diese gesammelt und zwecks Entsorgung zu einer Sondermülldeponie gebracht werden müssen.

HINWEIS: Die Abfallnormen und -gesetze befinden sich in ständigem Wandel und unterliegen daher Änderungen. Der Anwender hat sich über die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Vorschriften zu informieren, da diese von den oben beschriebenen abweichen können.

3 FUNKTIONSELEMENTE DER MASCHINE

3.1 Maschinenkopf

- Der Maschinenkopf besteht aus einem 2-tourigen elektrischen Motor, dem Untersetzungsgetriebe, und dem elektrischen Bedienungspult.
- **A. Zughebel.** Dieser ist mit dem Startschalter im Griff ausgerüstet. Durch Ziehen oder Heben am Bedienungsgriff wird der Maschinenkopf gesenkt oder gehoben.
- **B. Getriebe.** Untersetzt die Motorenendrehzahl zur Schnittdrehzahl.

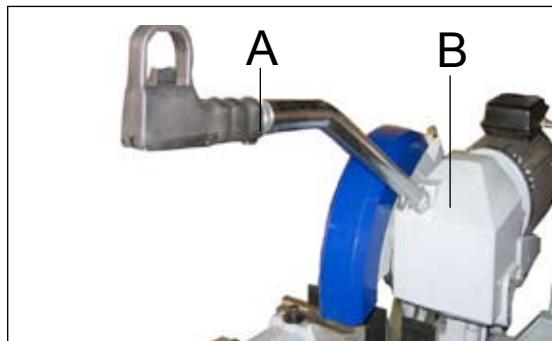

3.2 Maschinenfuss

- Der Maschinenfuss trägt den Sägekopf und Spannstock und sammelt das Kühlmittel.



3.3 Spannstock

Der Spannstock ist für das sichere Spannen des Werkstückes. Er besteht aus dem verstellbaren Schlitten mit Schnellspannung und der "Antibrauen" Klemmung.



3.4 Werkstückauflage

Hilft längere Werkstücke korrekt einzuspannen.



3.5 Maschinenstand

Der Maschinenstand trägt den Maschinenfuss und -kopf.



3.6 Kühlmittelsystem

Im Maschinenfuss ist das komplette Kühlmittelsystem untergebracht.



4. BEDIENELEMENTE DER KREISSÄGEMASCHINE

4.1 Bedienelemente zum Gebrauch der Maschine




5. EINRICHTEN DER MASCHINE

5.1 Transport

Die Maschine mit Stapler an den Montageplatz führen. Für die Montage des Maschinenfusses mit Sägekopf auf den Standfuss ist ein Hubstapler oder Kran notwendig.

5.2 Verankern des Maschinenstandes

Maschine auf festem Betonboden aufstellen, wobei der Abstand zwischen Rückseite und Wand mindestens 800 mm betragen muß. Maschine mittels Schrauben und Dehnungselementen oder in den Beton eingelassenen Stangenanker am Boden verankern (vgl. Abb.) und auf eine waagerechte Aufstellung achten.

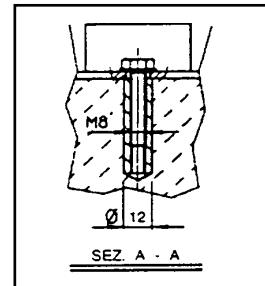


5.3 Entpacken

- Die Verpackung entfernen. Alle Zubehörteile von der Paletten nehmen.

5.4 Die Maschine auf den Standfuss oder Arbeitsplatz montieren.

- Dazu wird ein Kran oder Hubstapler mit Hubseilen benötigt.
- Das Hubseil (A) sorgfältig wie im Bild gezeigt um die Maschine legen und die Maschine sorgfältig auf den Standfuss oder Arbeitsplatz stellen.

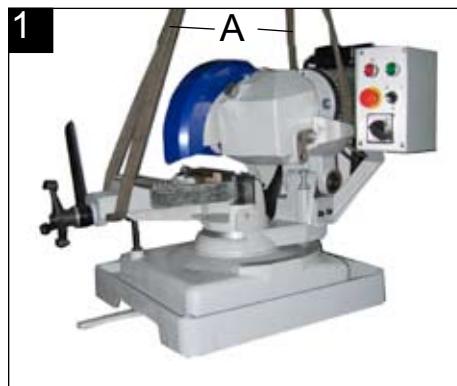

Die Maschine auf den Standfuss montieren.

- Die Maschine mittels eines Krans wie in Punkt 5.4 beschrieben heben.
- Die Maschine nach den Bohrungen (B) i. Maschinenfuss und Maschinenstand ausrichten.
- Die 4 beiliegenden Gummiringe auf die Lochungen des Standes legen.
- Maschinenfuss mit dem Standfuss verschrauben, Schrauben M8x35 verwenden,

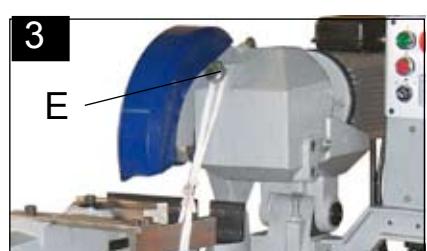
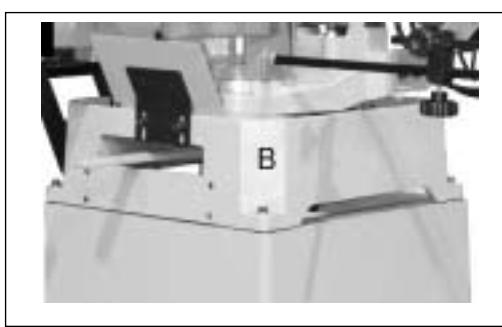
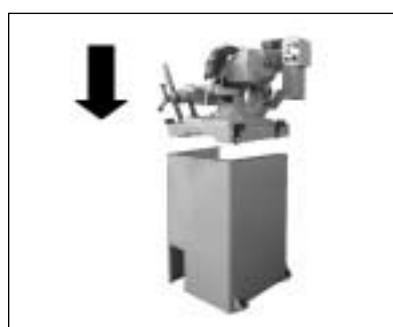


Fig.3
Die Schraube (E) (wird nur für den Transport benötigt) am Getriebekopf demontieren.

Kapitel 5

PROMAC®
SY-250

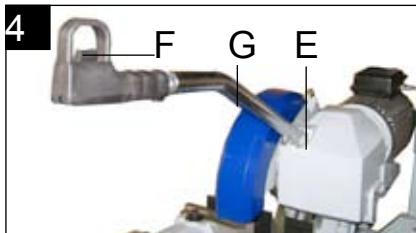


Fig. 4
Den Zughebel (G) mit Startergriff (F) in das Gewindeloch (E) einschrauben und mit der Mutter in der korrekten Stellung festziehen.

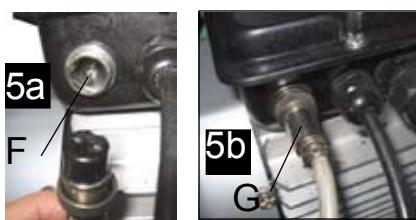


Fig. 5a +b
Das Steuerkabel in die Steckdose (F) am Motor befestigen.
Die Verschraubung (G) festziehen.

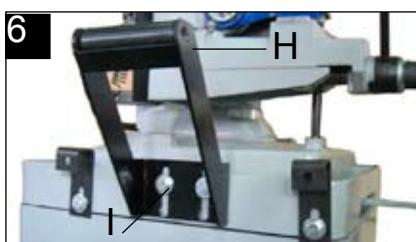


Fig. 6
Die Werkstückauflage (H) auf der linken Seite des Maschinenstandes montieren.
- Die Werkstückauflage wie gezeigt am Maschinenstand mit zwei Schrauben M10x25 (I) leicht befestigen.
- Die Werkstückauflage genau auf die Höhe des Spannstockbodens ausrichten.
- Die 2 Schrauben (O) festziehen.



Fig. 7
Den Längsanschlag (J) auf der rechten Seite des Maschinenfusses befestigen.
- Die lange Anschlagstange in das Gewindeloch des Maschinenfusses drehen und mit der Mutter (K) sichern.
- Den Anschlag auf das Sägeblatt einstellen, so dass der Anschlag auf die Markierung 0 zu stehen kommt.

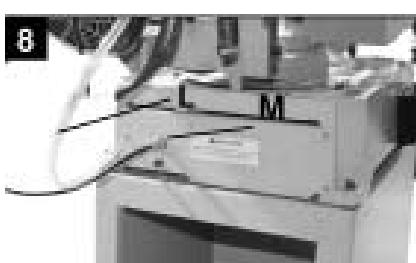


Fig. 8
Das Kühlmittelsystem befindet sich im Hinterteil des Maschinenfusses. Der Kühlmittelschlauch (L) und das elektrische Kabel (M) zur Pumpe ist montiert. Kühlflüssigkeit einfüllen:
- Die 4 Schrauben der Kühlmitteleinheit entfernen.
- Die Kühlmitteleinheit zur Hälfte rausziehen wie in Figur 9 gezeigt.
- Den Tank bis zur roten Markierung (O) mit Kühlflüssigkeit auffüllen.
- Das Kühlmittelsystem ganz in den Maschinenfuss einschieben und mit den 4 Schrauben befestigen.
- Den Drehzahlwahlschalter drehen und die Betriebstaste drücken.
- Den Startschalter am Zugriff drücken um die Maschine einzuschalten.
- Mit dem Sägemotor startet auch der Pumpenmotor und die Kühlflüssigkeit benetzt das Sägeblatt.

Fig. 9

Kühlmittelsystem reinigen:
- Das Kühlmittelsystem wie oben beschrieben ausbauen, dazu auch den Schlauch (L) und das Kabel (M) entfernen.
- Den Kühlmitteltank reinigen, den Filter bei Bedarf ersetzen

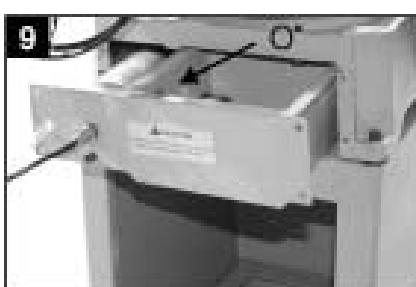


Fig. 10
- Das kleinere Spritzblech (1E) wie im Bild gezeigt mit 2 Schrauben M8x16 (1F) am Maschinenfuss befestigen. Darauf achten, dass dieses den Spannstockunterteil nicht berührt.




5.5 Einsatz

- Die PROMAC Metallkreissäge ist für den Einsatz in mechanischen Werkstätten, Schlossereien, Metallkonstruktionen und Bauschlosserei vorgesehen.
- Das Modell SY-250 (45/90m min-1) ist für leichtere Werkstücke geeignet.
- Die Maschine benötigt eine Bedienungsperson.
- Bei Erstgebrauch die Maschine nicht überlasten, damit das Getriebe einlaufen kann.
- Immer auf gut und sicher geklemmte Werkstücke achten.
- Keine grösseren Sägeblätter als 250mm einsetzen.
- Die Maschine immer bei gehobenem Kopf und geschlossenem Unterschutz starten.
- Nur gut geschärftes Sägeblatt mit der korrekten Zahnung zum Werkstück verwenden.


5.6 Standort des Bedieners

Der Bediener steht zur Front der Sägemaschine und kann so alle Bedienelemente bedienen.

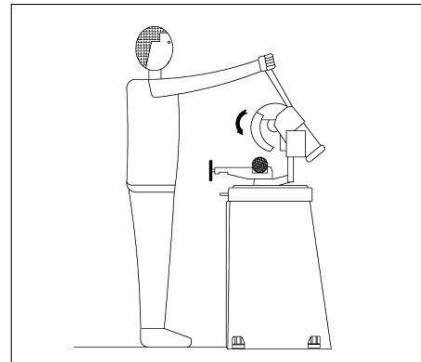

5.7 Gehrungseinstellung des Sägekopfes


- Den Verstellhebel (A) zur Gehrungseinstellung lösen.
- Den Sägekopf in die korrekte Gehrung (B) fahren.
- Den Verstellhebel (A) festziehen.

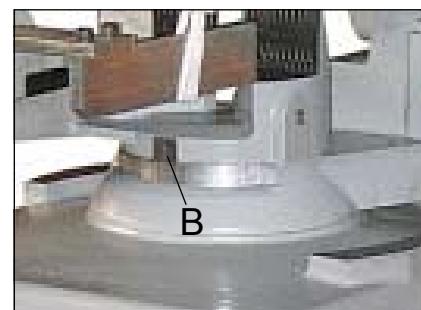

5.8 Spannstock Bedienung

Die Maschine ist mit einem Schnellklemmsystem ausgerüstet.

- Zum Einstellen mit dem Verstelldrehrad (A) den Spannstockschlitten zum Werkstück (C) führen und dabei 2 - 5mm Spiel zwischen Werkstück und Spannbacke lassen.
- Mit dem Schnellspannstockhebel (B) kann nun das Werkstück schnell und sicher gespannt und wieder gelöst werden.

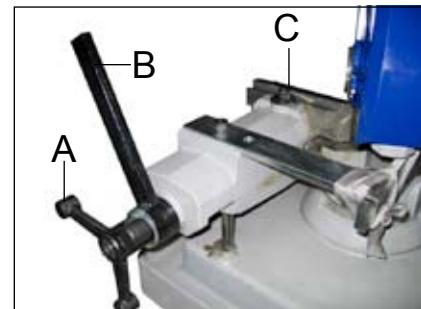


5.9 Werkstück einlegen

- Den Spannstockschlitten genügend öffnen.
- Das Werkstück vermessen und die Schnittstelle markieren.
- Das Werkstück zwischen die geöffneten Spannbacken legen.
- Das Werkstück auf das Sägeblatt ausrichten und achten, dass das Werkstück ganz an den hinteren Spannbacken anliegt.
- Das Werkstück wie in Punkt 5.8 beschrieben spannen.

5.10 Werkstücklänge einstellen

Mit dem Längsanschlag kann die Länge des Werkstückes eingestellt werden.


- Die gewünschte Werkstücklänge gemäß der Skala auf der Anschlagstange (C) einstellen.
- Das Werkstück so in den Spannstock einlegen, dass das Werkstückende die Anschlagnase (b) berührt; dann die Feststellschrauben (A) festziehen.
- Das Werkstück mit dem Schnellspannstockhebel spannen.
- Die Länge des Werkstückes überprüfen.

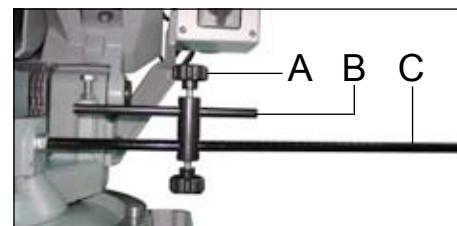

5.11 Arbeitsvorgang


START

- Den Sägekopf in die gewünschte Gehrung stellen.
- Den Spannstock genügend öffnen.
- Den Anschlag einstellen.
- Das Werkstück einlegen.
- Das Werkstück spannen.
- Die gewünschte Drehzahl am Drehzahlwahlschalter (C) einstellen.
- Die Kühlmittelpumpe (B) bei Bedarf zuschalten.
- Die Starttaste (A) drücken.
- Den Zughebel (G) fassen und die Maschine durch Drücken des Start-Stopschalters (F) starten.
- Den Sägekopf vorsichtig Richtung Werkstück ziehen und mit konstantem, korrektem Anpressdruck sägen.

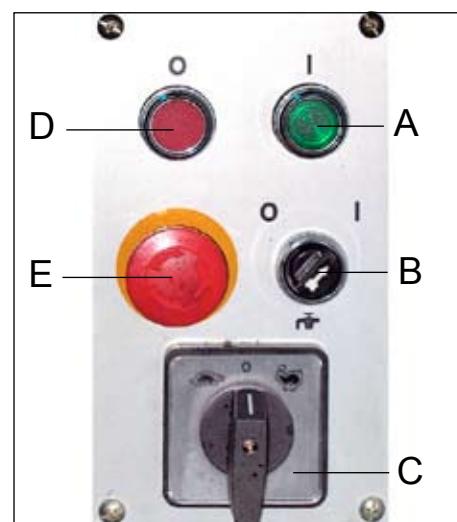

STOP

- Nach Schnittende, den Sägekopf vorsichtig in die Ausgangsstellung zurückführen.
- Den Start-Stopschalter loslassen (F), die Maschine stoppt.
- Die Stoptaste (D) drücken.
- Den Schnellspannstockhebel lösen.
- Das Werkstück nachlegen oder entfernen.

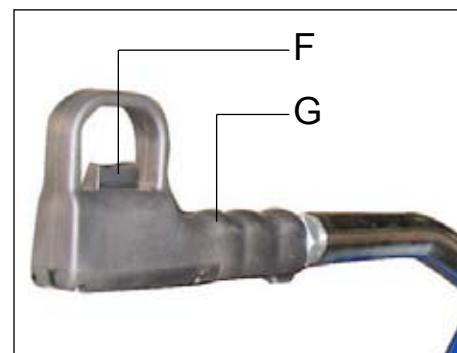


Kapitel 6

PROMAC
SY-250

6. EINSTELLARBEITEN

ACHTUNG: Vor jedem Eingriff (z. B. Wartungs-, Einstell- oder Reparaturarbeiten) an der Maschine, muss diese ganz vom Stromnetz getrennt werden.

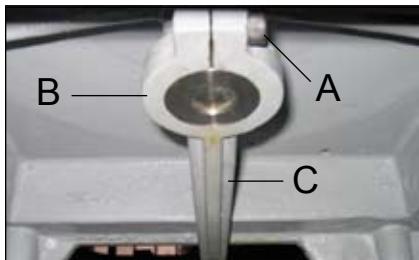


6.1

Einstellung des Gehrungsverstellhebels

Kann der Verstellhebel zur Gehrungseinstellung des Sägekopfes nicht genügend gelöst oder gespannt werden, muss die Position des Hebels neu eingestellt werden.

- Die Schraube (A) lösen, die Büchse mit Schraubbolzen (B) in die korrekte Stellung des Gehrungsverstellhebels (C) führen und die Schraube (A) festziehen.

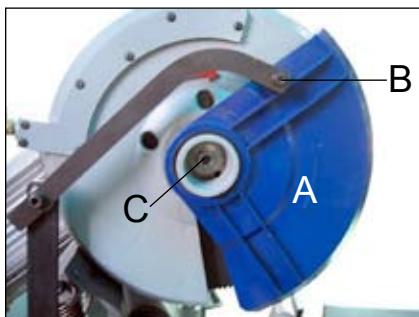

6.2

Sägeblattwechsel

- Das Gestänge (B) des beweglichen Späneschutz (A) so lösen, dass dieser sich frei bewegen kann.


- Ein Holzstück in den Spannstock legen und das Sägeblatt dar- auf stellen.

- Mit dem Blattschlüssel die Schraube (C) lösen.

HINWEIS: Linksgewinde - im Uhrzeigersinn lösen!

- Blattflasch (E) und Sägeblatt (D) entfernen.

Alle Teile reinigen, neues Sägeblatt und Blattflansch montieren und Blattschraube festziehen.

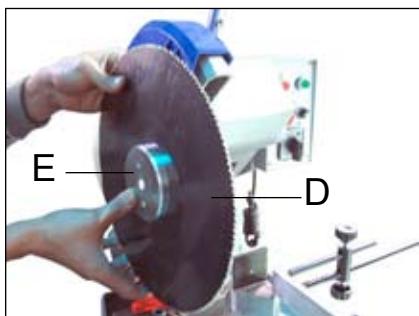

7. LAUFENDE UND BESONDRE WARTUNGSARBEITEN

DIE NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN WARTUNGSARBEITEN WERDEN IN TÄGLICH, WÖCHENTLICH, MONATLICH UND HALBJÄHRLICH AUSZUFÜHRENDE ARBEITEN UNTERTEILT. WERDEN DIESE ARBEITEN VERNACHLÄSSIGT, DANN FÜHRT DIES ZU VORZEITIGEM VERSCHLEISS DER MASCHINE UND EINER UNZUREICHENDEN LEISTUNG.

7.1 Tägliche Wartungsarbeiten

- Maschine normal reinigen, um angesammelte Späne zu entfernen.
- Schmierölauslass von überschüssigem Schmieröl reinigen.
- Schmieröl nachfüllen.
- Sägeblatt auf Verschleiss kontrollieren.
- Schutzabdeckungen und Not-Aus-Vorrichtungen auf einwandfreie Funktion prüfen.

7.2 Wöchentliche Wartungsarbeiten

- Maschine gründlich reinigen, um Späne insbesondere aus dem Schmierölbehälter zu entfernen.
- Kühlmittelfilter sowie Kühlmittel-Sammelbeckenbereich reinigen.

7.3 Monatliche Wartungsarbeiten

- Überprüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfen, ob die Lager der Bockdrehelemente perfekt laufen.

7.4 Halbjährliche Wartungsarbeiten

- Durchgang des Potentialausgleich-Schutzkreises prüfen.
- Siehe Punkt 7.7 Getriebe

7.5 Schmieröle

Der Anwender kann aus dem reichhaltigen Produktangebot auf dem Markt das für seine Anforderungen am besten geeignete Öl wählen. DER MINDESTANTEIL VON IN WASSER GELÖSTEM ÖL BETRÄGT 5 – 8%.

Wir empfehlen Ihnen folgende PROMAC - Produkte:

9179	Kühlschmiermittel 5kg
100385	Gleitbahnöl 1lt
100382	Getriebeöl 1lt

7.6 Entsorgung des Altöls

Die Entsorgung dieser Produkte unterliegt strengen Vorschriften (vgl. Kapitel "Abmessungen, Transport, Aufstellung", unter "Abbau").


7.7 Getriebe

Das Getriebeöl muss periodisch ersetzt werden. Der erste Ölwechsel ist nach 6 Monaten nötig, darnach muss das Öl jährlich einmal gewechselt werden.

Ölwechsel wie folgt vornehmen:

- Die Maschine vom Stromnetz trennen.
- Den Sägearm in vertikale Position stellen.
- Den Zughebel vom Getriebekopf abschrauben.
- Die Ölablassschraube (A) entfernen und das Öl in ein Gefäß ablassen.
- Ist alles Öl ausgeflossen, die Schraube (A) wieder einsetzen.
- Den Sägearm in die gehoben Stellung fahren.

Neues Öl (PROMAC Artikel 100381) durch das Einfüllloch (Gewindeloch vom Zughebel) einfüllen
- Menge 0.3lt.

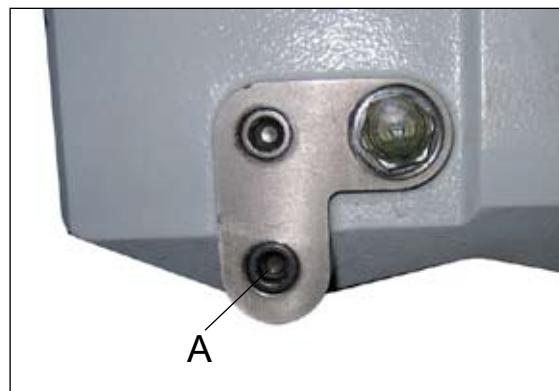

- Zughebel montieren und festziehen.

7.7 Besondere Wartungsarbeiten

Die besonderen Wartungsarbeiten sind von Fachkräften durchzuführen. Wir empfehlen, sich mit dem nächsten Händler in Verbindung zu setzen. Beim Neueinstellen von Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen (des Untersetzungsgetriebes), Motor, Motorpumpe und sonstiger elektrischer Komponenten sind ebenfalls besondere Wartungsarbeiten erforderlich.

Kapitel 8 & 9

PROMAC
SY-250

8 TECHNISCHE DATEN

8.1 Schneidleistung und technische Einzelheiten

Art	Werkstoff	D DIN	F AF NOR	GB SB	USA AISI-SAE	Eigenschaften		
						Brinell HB	Härtegrad Rockwell HRB	R=N/mm ²
Baustahl	Fe360	St37	E24	-	-	116	67	360+480
	Fe430	St44	E28	43	-	148	80	430+560
	Fe510	St52	E36	50	-	180	88	510+660
Kohlen- stoffstähle	C20	CK20	XC20	060 A 20	1020	198	93	540+690
	C40	CK40	XC42H1	060 A 40	1040	198	93	700+840
	760+900	C50	CK50	-	-	1050	202	94
Federstahl	C60	CK60	XC55	060 A 62	1060	202	94	830+980
	50CrV4	50CrV4	50CV4	735 A 50	6150	207	95	1140+1330
	60SiCr8	60SiCr7	-	-	9262	224	98	1220+1400
Chrom- stähle	35CrMo4	34CrMo4	35CD4	708 A 37	4135	220	98	780+930
	39NiCrMo4	36CrNiMo4	39NCD4	-	9840	228	99	880+1080
	41CrAlMo7	41CrAlMo7	40CADG12	905 M 39	-	232	100	930+1130
	18NiCrMo7	-	20NCD7	En325	4320	232	100	760+1030
	20NiCrMo2	21NiCrMo2	20NCD2	805 H 20	4315	224	98	690+980
	100Cr6	100Cr6	100C6	534 A 99	52100	207	95	690+980
	Werkzeug- stahl	52NiCrMoKU	56NiCrMoV7C100K	-	-	244	102	800+1030
Rostfreier- Stahl	C100KU	C100W1	-	BS 1	S-1	212	96	710+980
	X210Cr13KU	X210Cr12	Z200C12	BD2-BD3	D6-D3	252	103	820+1060
	58SiMo8KU	-	Y60SC7	-	S5	244	102	800+1030
	X12Cr13	4001	-	-	410	202	94	670+885
Nichteisen- metalle	X5CrNi1810	4301	Z5CN18.09	304 C 12	304	202	94	590+685
	X8CrNi1910	-	-	-	-	202	94	540+685
	X8CrNiMo1713	4401	Z6CDN17.12	316 S 16	316	202	94	490+685
Gusseisen	G25					212	96	245

Technische Daten

Sägemotor	Kw	0.75
Kühlmittelpumpe	Kw	0.08Kw
Sägeblatt max.	mm	250
Blattgeschwindigkeit	m/1'	45 / 90
Spannstocköffnung	mm	100
Kühlmittelinhalt	lt	2
Gewicht inkl. Stand	Kg	130
Masse L x B x H	cm	960 x 935 x 1573
Lärmpegel*	dB	70

HINWEIS

* Der Lärmpegel kann je nach Werkstück sehr unterschiedlich sein und Lärmschutzmassnahmen nötig machen.

Schnittkapazitäten in mm



90° 30 75 65xc65 90x50



45° 30 65 55x55 60x50

9 WERKSTOFFEINTEILUNG UND WAHL DES WERKZEUGS

Da das Ziel eine ausgezeichnete Schnittqualität ist, sind die verschiedenen Parameter wie Härte des Werkstoffs, Form und Dicke, Querschnitt des zu schneidenden Werkstücks, Wahl des Sägeblatts, Schneidgeschwindigkeit und Absenkgeschwindigkeit des Vorspannrahmens. Diese Spezifikationen sind daher nach praktischen und vernünftigen Gesichtspunkten zu einer einzigen optimalen Betriebsbedingung zusammenzufassen, die nicht zahllose Einrichtarbeiten erforderlich macht, wenn die auszuführenden Arbeiten sehr unterschiedlich sind. Die verschiedenen Probleme, die von Zeit zu Zeit auftauchen, lassen sich leichter lösen, wenn die Bedienperson diese Spezifikationen gut kennt.

9.1 Definition der Werkstoffe

In der Tabelle auf Seite 14 sind die Eigenschaften der zu schneidenden Werkstoffe aufgeführt, damit das richtige Werkzeug gewählt werden kann.

9.2 Wahl des Sägeblatts

Zunächst ist die für den zu schneidenden Werkstoff geeignete Zahnteilung, d.h. die Anzahl der Zähne pro Inch (25,4 mm), gemäß den folgenden Kriterien zu bestimmen:

- Teile mit dünnen und/oder unterschiedlichen Querschnitten wie Profilstahle, Rohre und Bleche benötigen einen engen Zahnabstand, damit gleichzeitig 3 bis 6 Zähne angreifen können;
- Teile mit großen Querschnitten und massive Teile benötigen einen großen Zahnabstand, um die größere Menge an Spänen aufnehmen zu können und ein besseres Eindringen der Zähne zu gewährleisten;
- Teile aus weichen Werkstoffen oder Kunststoffen (Leichtmetalle, weiche Bronze, Teflon, Holz etc.) benötigen ebenfalls einen großen Zahnabstand;
- Teile, die in Bündeln geschnitten werden, benötigen eine steigende Zahnteilung.

9.3 Schneid- und Vorschubgeschwindigkeit

Schneidgeschwindigkeit (m/Min.) und Vorschubgeschwindigkeit (cm²/Min. = von den Zähnen zurückgelegte Strecke, wenn die Späne entfernt werden) sind durch die Wärmeentwicklung in der Nähe der Zahnspitzen begrenzt.

- Die Schneidgeschwindigkeit hängt von der Festigkeit des Werkstoffs ($R = N/mm^2$), seiner Härte (HRC) und den Abmessungen des größten Querschnitts ab.
- Bei einer zu hohen Vorschubgeschwindigkeit (= Senken des Sägekopfes) neigt das Blatt dazu, von der idealen Schneidbahn abzuweichen und somit in der vertikalen wie in der horizontalen Ebene nicht geradlinige Schnitte zu erzeugen.

Die beste Kombination dieser beiden Parameter lässt sich am besten anhand der Späne ermitteln.

Lange, spiralförmige Späne weisen auf ein ideales Schneiden hin. Sehr feine oder pulverisierte Späne weisen auf einen zu geringen Vorschub und/oder Schneiddruck hin. Dicke und/oder blaue Späne weisen auf eine zu starke Beanspruchung des Sägeblatts hin.

9.4 Einlaufen des Sägeblatts

Beim erstmaligen Einsatz eines Sägeblatts ist es üblich, das Werkzeug durch eine Reihe von Schnitten bei niedriger Vorschubgeschwindigkeit einzulaufen zu lassen (= 30-35 cm²/Min. bei massiven Werkstücken mittlerer Größe im Hinblick auf die Schneidfähigkeit, bestehend aus Normalstahl mit $R = 410-510 N/mm^2$). Schnittfläche großzügig mit Kühlmittel einsprühen.



9.5 Werkstoff des Sägeblatts

Die gebräuchlichsten Sägeblätter sind solche aus HSS Stahl.

9.6 Sägeblatttypen

Die Sägeblätter weisen hauptsächlich Unterschiede in folgenden Gestaltungsmerkmalen auf:

- Form und Winkel der Zähne
- Zahnteilung
- Schränkung

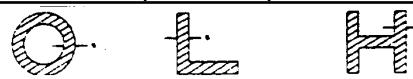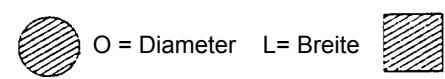Zähneauswahl		
Materialdicke mm	Zähne	PROMAC Artikel
von 1.5	14	9128
von 1-2	8	9128
von 2-3	6	9127
von 3-5	6	9127
von 4-6	6	9126
grösser als 6	4	9726
		
Vollmaterial mm	Zähne	PROMAC Artikel
bis 30	8	9126
von 30-60	6	9126
von 40-80	4	9726
		

1. PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET CONSIGNES DE SECURITÉ

Cette machine a été conçue en conformité aux règlements nationaux et européens relatifs à la prévention des accidents. Le constructeur déclinera toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée et/ou d'interventions inadéquates dans les éléments de sécurité.

1.1 Consignes d'utilisation

- Vérifier si la tension indiquée sur le moteur de la machine est identique à celle du réseau.
- Vérifier le fonctionnement de l'alimentation électrique et la prise de terre. Brancher le câble d'alimentation de la machine sur la prise de secteur et brancher le fil de terre (jaune-vert) sur le système de mise à la terre.
- Seulement la section de la lame utilisée pour la coupe doit rester découverte. Les dispositifs de protection s'enlèvent sur la tête réglable.
- Il est interdit d'utiliser la machine sans les dispositifs de protection.
- Débrancher le câble d'alimentation de la prise avant de remplacer la lame ou d'effectuer tout travail d'entretien, même en cas de fonctionnement anormal de la machine.
- Toujours porter une protection adéquate pour les yeux.
- Ne jamais mettre les mains ou bras dans la zone de coupe pendant le fonctionnement de la machine.
- Ne pas déplacer la machine pendant la coupe.
- Ne pas porter des vêtements amples comme des t-shirts aux manches trop longues, gants trop grands, bracelets, chaînes ou tout autre objet qui risque de se prendre dans la machine pendant le fonctionnement. Attachez vos cheveux si vous portez des cheveux longs.
- Ne pas encombrer la zone autour de la machine de dispositifs, outils ou de tout autre objet.
- Toujours effectuer uniquement une opération à la fois. Ne tenez jamais plusieurs objets dans vos mains à la fois. Gardez vos mains les plus propres possibles.
- Toutes opérations à l'intérieur de la machine, entretiens ou réparations doivent être effectuées à un endroit bien éclairé ou à un endroit suffisamment éclairé par d'autres sources de lumière de façon à éviter le risque d'accidents même légers.

1.2 Machines électriques conformes à la norme européenne « CENELEC EN 60 204-1 » qui intègre, avec quelques modifications de fond, la publication « IEC 204-1 (1992) »


- La machine électrique protège contre les électrocutions à la suite d'un contact direct ou indirect. Les commandes mobiles de cette machine sont logées dans un boîtier qui ne peut être dévissé que par outil spécial ; les commandes sont alimentées en courant alternatif de faible intensité (24 V). La machine est protégée contre les éclaboussures d'eau et la poussière.
- La machine est protégée contre les courts-circuits par des fusibles à action rapide et une prise de terre ; le moteur est protégé contre la surcharge par un relais thermique.
- En cas de coupure de courant, le bouton de démarrage spécifique doit être déverrouillé.
- La machine a été testée conformément à § 20 de la norme EN 60204.

1.3 Cas d'urgences conformément à la norme européenne « CENELEC EN 60 204-1 (1992) »

- En cas d'erreur d'utilisation ou de danger, la machine peut être immédiatement stoppée en pressant le bouton-champignon rouge.


NOTE : Le redémarrage après chaque arrêt d'urgence requiert la pression du bouton de redémarrage spécifique.

2 DIMENSIONS, TRANSPORT, INSTALLATION, DÉMONTAGE

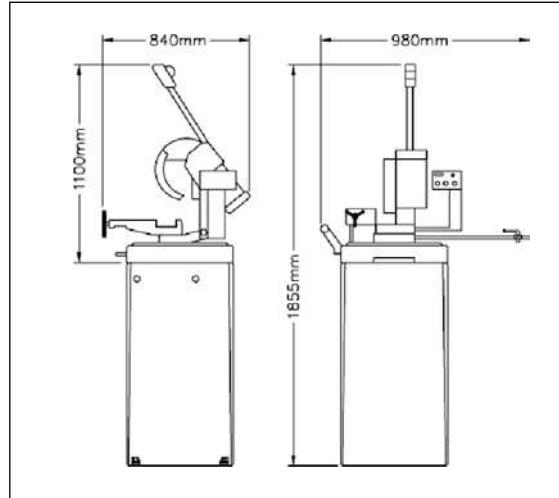

2.2 Transport de la machine

Si vous devez déplacer la machine dans son emballage d'origine, utilisez un chariot élévateur à fourche ou levez-la en utilisant des sangles.

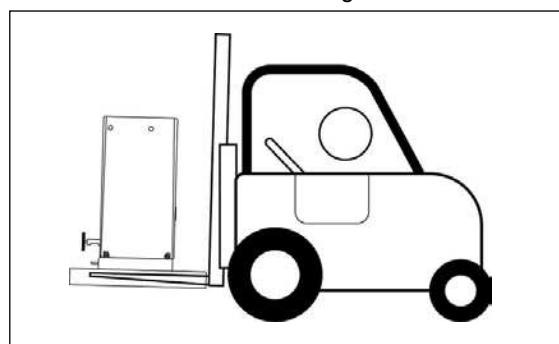

2.3 Exigences minimales ambiantes

- La tension et fréquence du réseau doivent être conformes aux exigences du moteur de la machine.
- La température ambiante devrait être comprise en -10°C et +50°C.
- L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 90 %.

2.4 Consignes de montage des pièces mobiles et des accessoires

- Monter les pièces fournies
- Détail 1 Monter la butée
- Détail 2 Monter la servante à rouleau et l'aligner au fond d'étau.

2.5 Mise hors service de la machine

- Si la scie ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de procéder comme suit :
 - 1) Débrancher la fiche du boîtier d'alimentation.
 - 2) Desserrer la lame.
 - 3) Relâcher le ressort de rappel.
 - 4) Vider le réservoir de réfrigérant.
 - 5) Nettoyer et lubrifier la machine avec précaution.
 - 6) Couvrir la machine si nécessaire.

2.6 Démontage

(en cas de détérioration et/ou d'obsolescence)
Règles générales

Si la machine doit être démontée et/ou mise à la ferraille, séparez le matériel à évacuer selon le type et la composition, comme suit :

- 1) Les pièces en fonte ou ferreuses, composées uniquement de métal sont des matières brutes secondaires ; elles doivent être donc amenées à une fonderie pour être refondues après extraction du contenu (classifiées au paragraphe 3).
- 2) Les pièces électriques y compris les câbles et les pièces électroniques (cartes magnétiques etc.) entrent dans la catégorie de matières assimilées aux déchets domestiques conformément aux lois locales, régionales ou nationales de votre pays ; elles peuvent être donc collectées par le service public de ramassage des déchets.
- 3) Les huiles usagées (minérales et synthétiques et/ou mixtes), huiles émulsifiées et graisses sont considérées comme des déchets dangereux ou spéciaux ; elles doivent être donc collectées à fin d'évacuation et transportées à une décharge pour déchets spéciaux.

NOTE : Les normes et la législation concernant les déchets est en évolution constante et sont donc soumises à des modifications. L'utilisateur doit se renseigner sur les règlements en vigueur au moment de l'évacuation étant donné qu'ils peuvent diverger de ceux décrits ci-dessus.

3 ELEMENTS FONCTIONNELS DE LA MACHINE


3.1 Tête de la machine

La tête de la machine se compose du moteur électrique à 2 vitesses, du réducteur de vitesse et du pupitre de commande électrique.

A. *Levier de descente de tête.* Ce levier avec poignée interrupteur de mise marche sert à descendre et lever la tête.

B. *Boîte de vitesses.* Démultiplie les tours du moteur pour adapter la vitesse de coupe.

3.2 Base de la machine

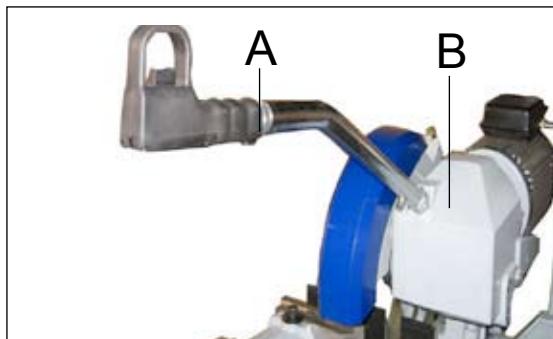

La base de la machine supporte la tête, l'étau et rassemble le lubrifiant.

3.3 Etau



L'étau permet le serrage de la pièce à travailler. Il est muni d'un chariot réglable, d'un serrage rapide et d'un dispositif "anti-bavure".

3.4 Servante à rouleau



Permet le bon alignement d'une pièce longue sur le fond d'étau.

3.5 Socle



Structure robuste monobloc supporte la machine et contient le système de lubrification

3.6 Système de lubrification




Le système de lubrification complet est inséré dans le socle.



4. ELEMENTS DE COMMANDE DE LA FRAISE SCIE

4.1 Eléments de commande pour l'utilisation de la machine.....

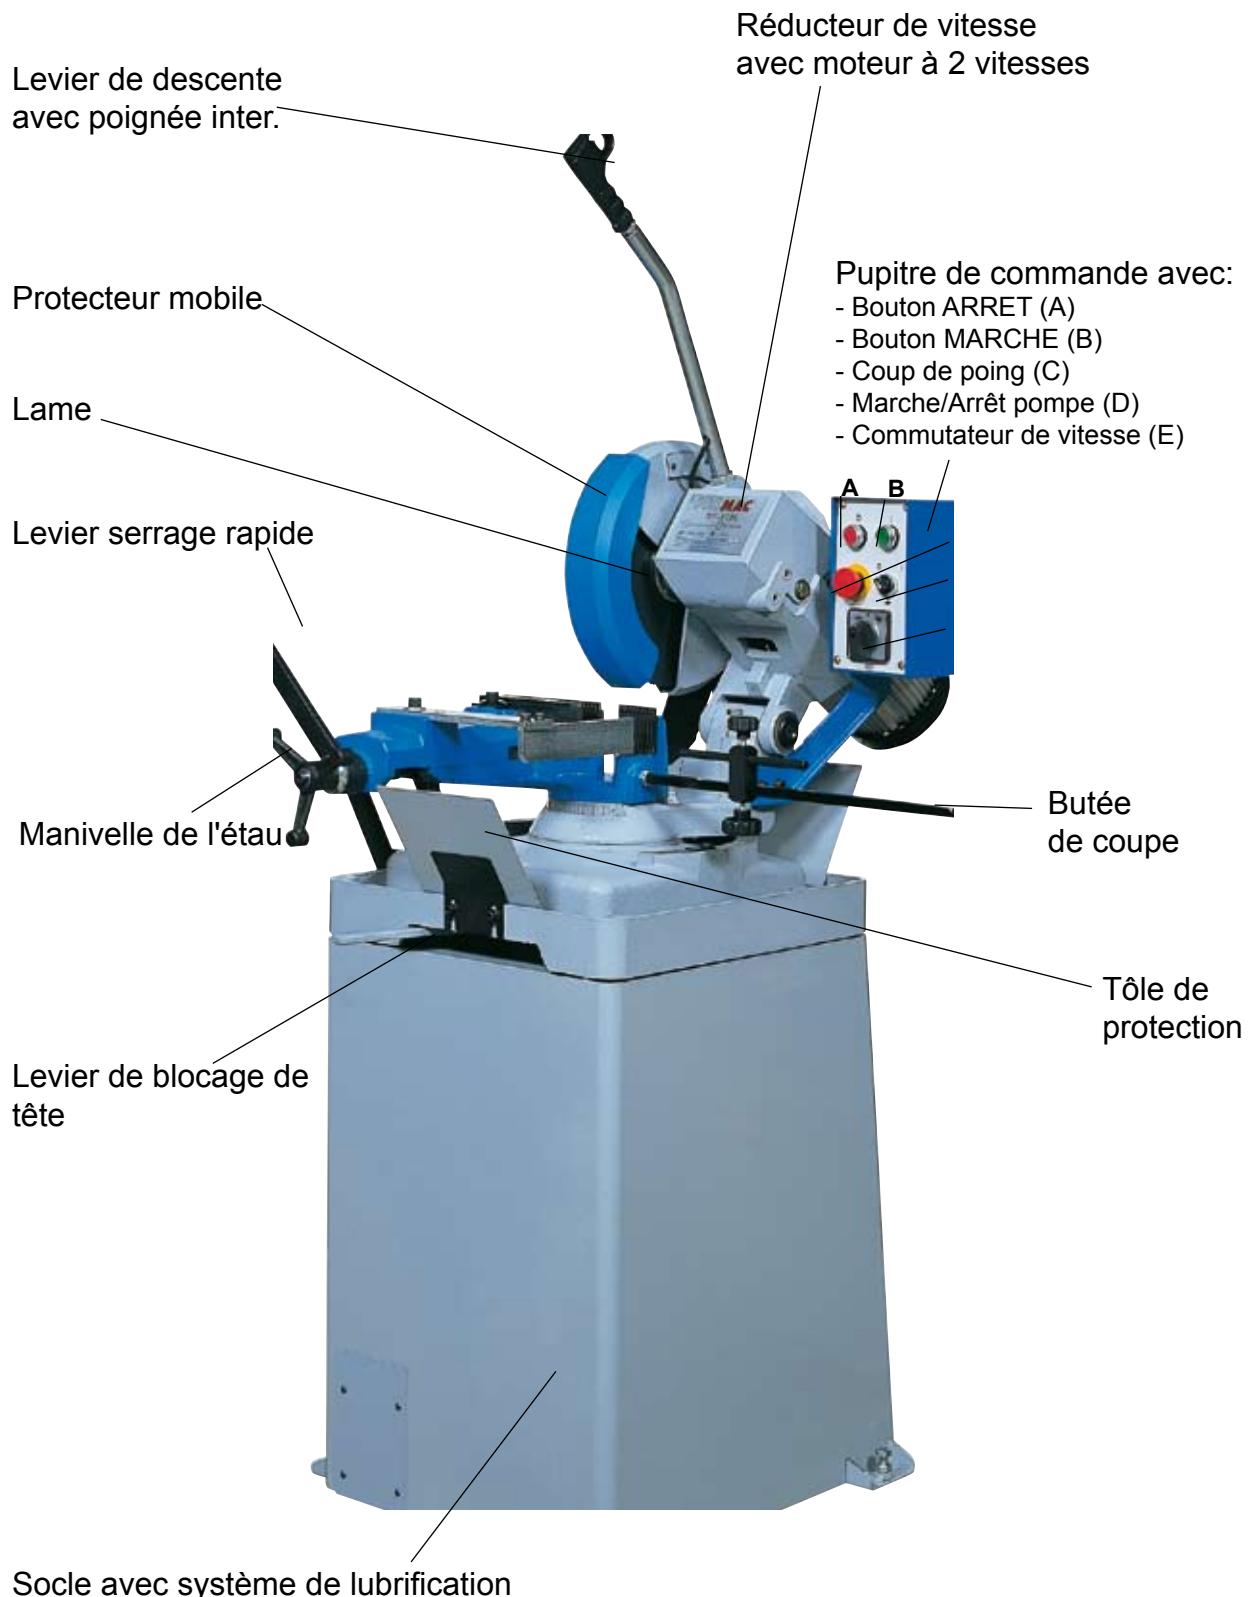


5. INSTALLATION DE LA MACHINE

5.1 Transport



Déplacer la machine à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Pour le montage du pied et de la tête sur le socle, utilisez un chariot gerbeur ou une grue.

5.2 Anchrage du socle de la machine

Placer la machine sur un sol en béton ferme, en respectant une distance de 800mm entre le dos de la machine et le mur. L'ancrer au sol comme montré sur la Fig. en utilisant des vis et des éléments d'expansion ou des tirants enfouis dans le béton et veiller à ce qu'elle soit à l'horizontale.


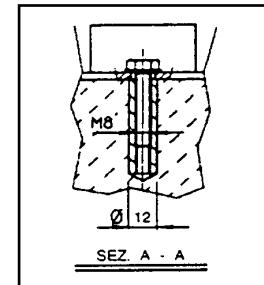


5.3 Déballage

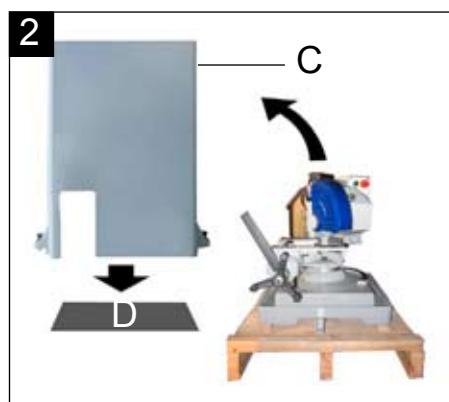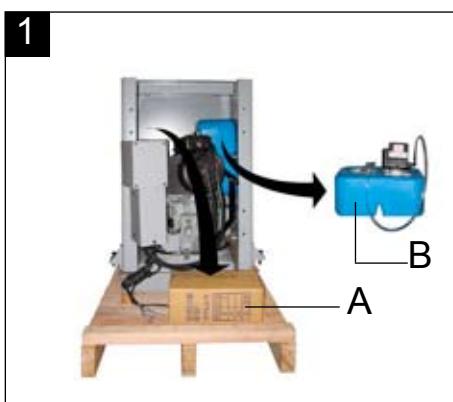

- Enlever l'emballage. Sortir toutes les pièces accessoires (A) et le système de lubrification (B) de la palette (seront assemblés à la fin du montage).
- Soulever soigneusement le socle (C) et le monter à l'emplacement de la machine (D) (voir point 5.2).

5.4 Montage de la machine sur le socle.

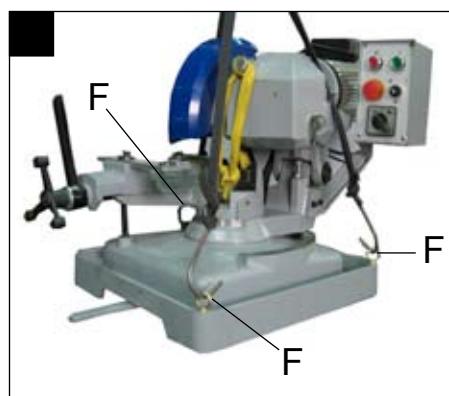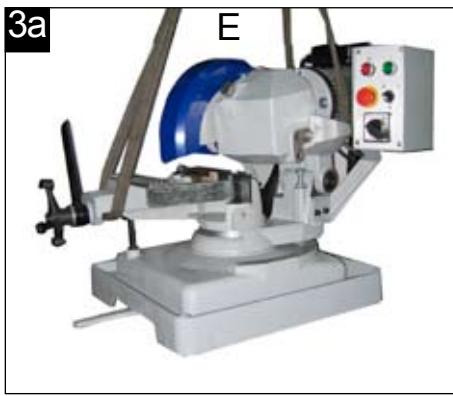

- Pour monter la machine sur le socle, utiliser une grue, un chariot élévateur soulevez-la en utilisant des sangles (E).
- Accrocher les sangles (E) aux crochets (F) et poser la machine soigneusement sur le socle.

Chapitre 5

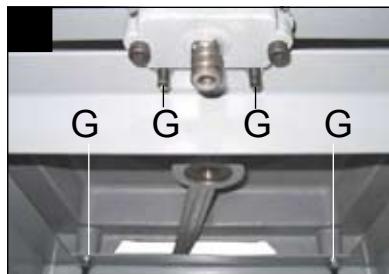


Fig.4a + b

- Soulever la machine à l'aide d'une grue pour la poser sur le socle.
- Aligner les 4 perçages (G) sur le dessous de la machine.
- Visser les boulons entretois dans ces perçages (G).
- Mettre les écrous sur le boulons et bien les serrer.

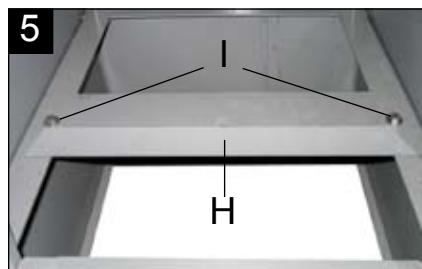


Fig.5

Monter la plaque du système de lubrification.

- Poser la plaque (H) selon l'image dans le socle et fixer avec les 2 vis M8x12 (I).



Fig.6

Enlever la vis (J) (utilisée que pour le transport) de la boîte de vitesse.

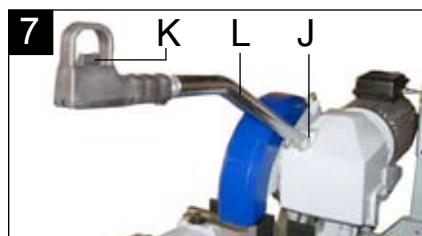


Fig.7

Visser le levier (L) avec la poignée inter (K) dans le perçage (J) puis le bloquer en position correcte à l'aide de l'écrou.

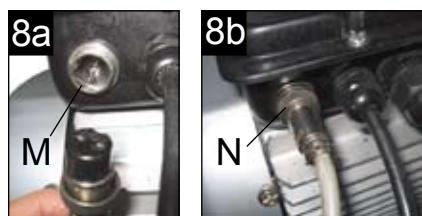


Fig. 8a +b

Enficher le câble de commande dans la prise (M) de la boîte à bornes du moteur. Bien serrer le raccord (N).

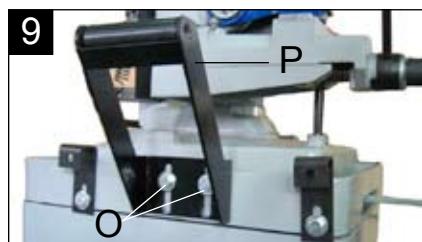


Fig. 9

Monter la servante d'appui (P) du côté gauche du socle de la machine.

- Visser légèrement la servante au socle avec les deux vis M10x25 (O) comme montré dans l'image.
- Aligner le rouleau au fond de l'étau..
- Resserrer les 2 vis (O).

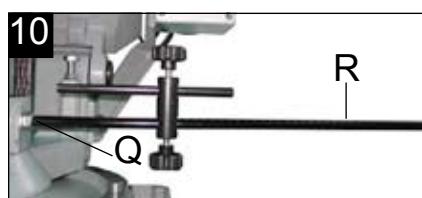





Fig. 10

Fixer la butée de coupe (R) du côté droit du pied de la machine.

- Engager la barre dans le perçage du pied de la machine et l'arrêter avec l'écrou(Q).
- Régler la butée vers la lame de façon qu'elle soit à la position 0 du repère.

Kapitel 5

PROMAC®
SY-250

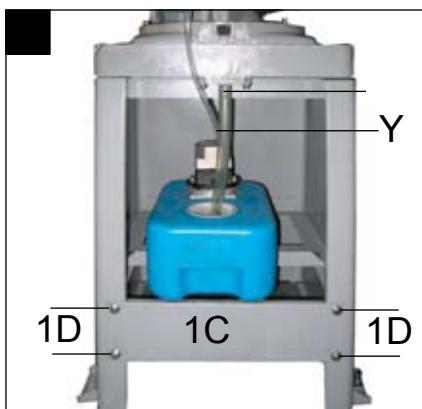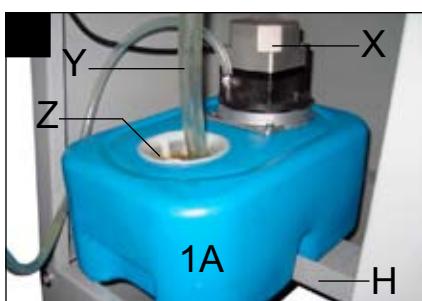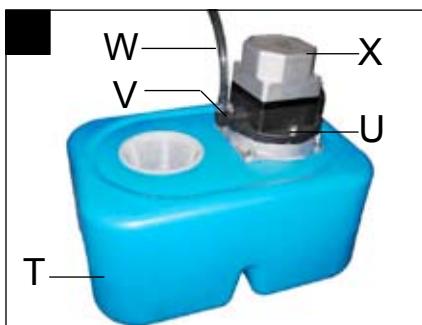

Chapitre 5

PROMAC
SY-250



Fig. 11
Montage du couvercle (S) au socle.

- Poser le revêtement sur la découpe (utilisé pour le transport seulement) et fixer avec les vis M5x6.

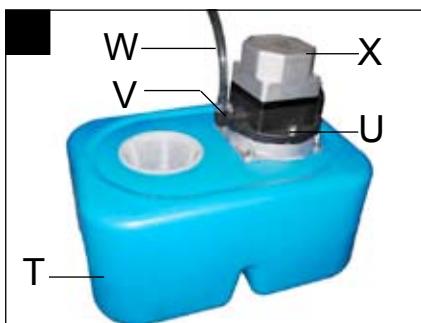


Fig. 12
Montage du système de lubrification.

- Fixer la pompe (X) à l'aide de 2 vis M6x20 (U) sur le réservoir (T).
- Attacher le tuyau (W) avec 2 colliers de serrage (V) à la pompe et au raccord de la protection lame.

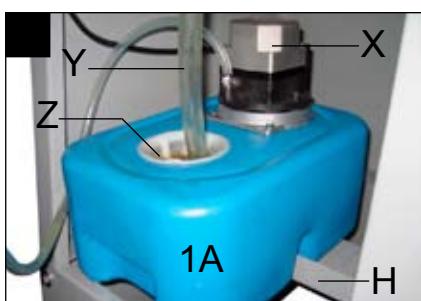


Fig. 13

- S'assurer que lors du montage du système de pompe (1A) la pompe (X) soit bien à l'intérieur du socle de la machine.
- Visser la traverse de la plaque (H) avec le stand de la machine, à l'aide des 4 vis M8x25.

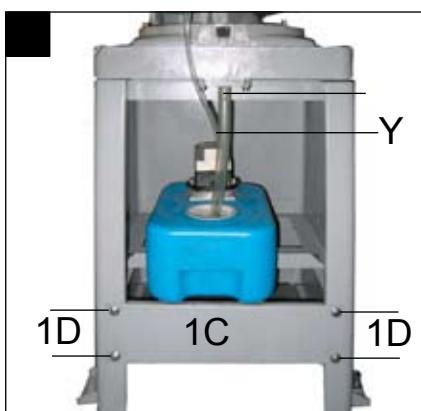


Fig. 14

- Fixer le tuyau de retour (Y) au dessous de la machine (1B) en s'assurant que le tuyau de retour s'enfile dans le filtre du réservoir.
- Visser la tôle de recouvrement (1C) à l'aide des vis (1D) au socle.



Fig. 15a
- Fixer la petite tôle de protection (1E) comme montré sur l'image à l'aide des 2 vis M8x16 (1F) au pied de la machine. S'assurer que la tôle ne touche pas la partie inférieure de l'étau.



Fig. 15b


- Enfoncer la grande tôle de protection au dos du pied de la machine (1G) pour garder l'eau projetée à l'intérieur du pied de la machine. Elle peut être déplacée à nécessité, par exemple pour des coupes d'onglet.

5.5 Utilisation

- La fraise scie PROMAC est conçue pour l'emploi dans les ateliers de construction mécanique et les ateliers de serrurie.
- Le modèle SY 315 (44/88m min-1) est préconisée pour les profilés, tandis que le modèle SY 315L (22/44m min-1) est adaptée aux pleins et pour l'acier chromé.
- L'utilisation de la machine requiert un seul opérateur.
- Avant de commencer à couper, s'assurer que la pièce à couper est bien serrée dans l'étau et que l'extrémité est soutenue correctement.
- Ne pas utiliser de lames supérieures à 315mm de Ø.
- Mettre toujours la machine en marche la tête relevée et protection fermée.
- Ne pas utiliser de fraise scie dont les dimensions diffèrent de celles indiquées dans les spécifications de la machine.


5.6 Emplacement de l'opérateur

L'opérateur s'installe en face de la machine et peut ainsi manoeuvrer tous les éléments de réglage.

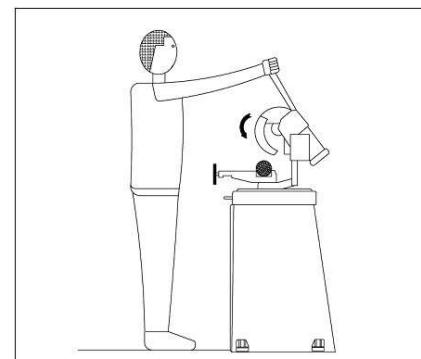

5.7 Réglage de la tête de scie pour les coupes d'angle.

- Manoeuvrer le levier de blocage (A).
- Tourner la tête à l'angle désiré (B).
- Bloquer la tête à l'aide du levier (A).

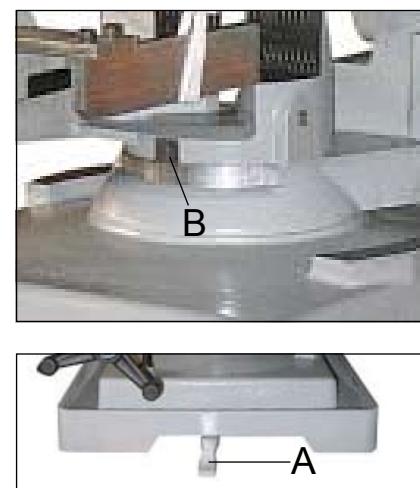


5.8 Utilisation de l'étau

La machine est munie d'un système de serrage rapide.

- Déplacer l'étau mobile vers la pièce à travailler (C) à l'aide de la manivelle (A). Laisser 2 - 5mm de jeu entre la pièce et le mors.
- La pièce peut alors être bloquée ou débloquée facilement au moyen du levier de serrage rapide (B).

5.9 Serrage de la pièce à couper

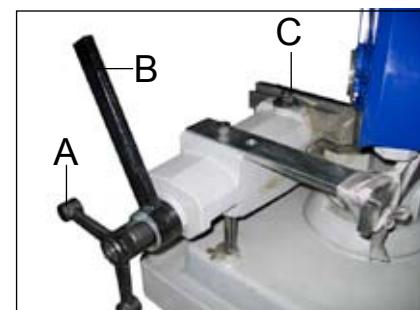


- Ouvrir l'étau suffisamment.
- Mesurer la pièce et marquer la ligne de coupe.
- Poser la pièce à couper entre les mâchoires.
- Aligner la pièce à couper avec la lame et l'arrière de l'étau.
- Serrer la pièce comme décrit au point 5.8.

Chapitre 5

5.10 Butée de coupe

La longueur de la pièce à couper peut être réglée au moyen de la butée de coupe.

- Choisir la longueur de coupe désirée sur la réglette située sur la barre (C).
- Poser la pièce à couper dans l'étau de façon que son extrémité touche la came de butée (B), puis serrer les vis de réglage (A).
- Bloquer la pièce à couper dans l'étau.

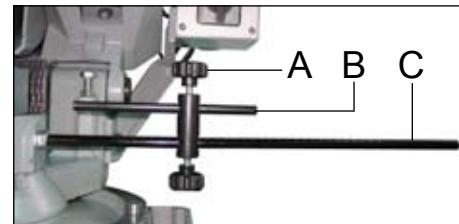


- Vérifier la longueur de la pièce.

5.11 Cycle d'opération

Instructions de coupe


- Mettre la tête à l'angle de coupe désiré.
- Ouvrir l'étau suffisamment.
- Réglar la butée.
- Poser la pièce.
- Bloquer la pièce.
- Sélectionner la vitesse (C) .
- Si nécessaire, mettre sous tension la pompe de lubrifiant (B).
- Appuyer sur le bouton de marche (A).
- Empoigner le levier (G) et faire démarrer la machine en appuyant sur l'inter (F).

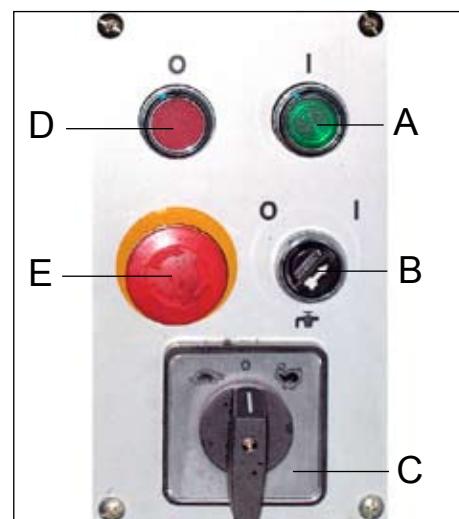

- tuant
- Descendre la tête lentement vers la pièce à couper en effectuant une pression constante et correcte.

Arrêt

- Lâcher l'inter (F), la machine s'arrête.
- Après la coupe, remettre la tête en position initiale.

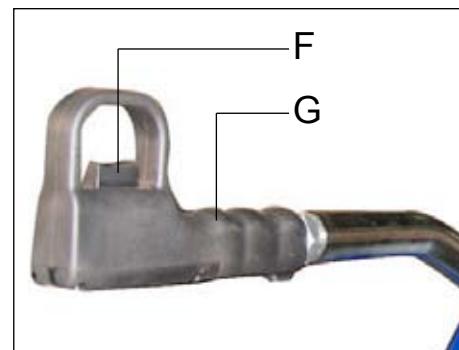


Chapitre 6

PROMAC®
SY-250

6. TRAVAUX DE REGLAGE

ATTENTION: Débrancher la machine de sa source d'alimentation avant tout travaux (Entretien, réglages, réparations).


6.1 Réglage du levier de blocage de tête

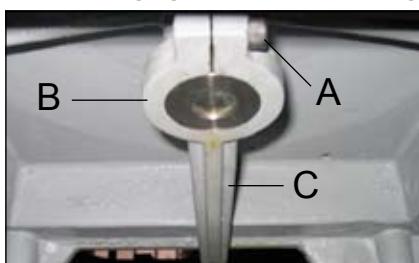

En cas où le levier ne bloque pas la tête, il est nécessaire de réajuster la position de celui ci.

- Désserrer la vis (A), tourner le levier (C) et resserrer la vis (A)

6.2 Remplacement de la lame

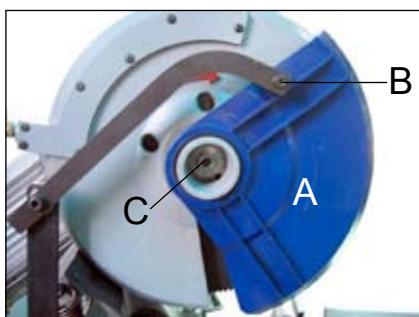

- Désserrer la tige (B) du protecteur mobile (A) de façon que celui-ci puisse bouger librement.


- Bloquer un morceau de bois dans l'étau et y appuyer la lame.
- Dévisser la vis (C) à l'aide de la clé fournie.

AVERTISSEMENT: Filetage à gauche - désserrer dans le sens des aiguilles d'une montre!

- Enlever la flasque (E) et la lame (D).

Nettoyer toutes les pièces, mettre la nouvelle lame, la flasque et serrer la vis.

6.3 Nettoyage du système de lubrification

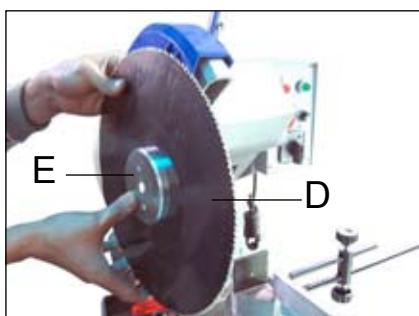

- Retirer le tuyau du filtre (A).

- Sortir le système de lubrification du socle de la machine.

- Démonter le filtre (A).

- Vider le liquide de refroidissement et nettoyer le réservoir.

- Remettre le filtre (A) et poser le système de lubrification dans le socle de la machine.

- Remplir le liquide de refroidissement (pourcentage mini de dilution d'huile de 10% - respecter les indications du fabricant).



7. MAINTENANCE DE ROUTINE ET MAINTENANCE SPÉCIALE

LES TRAVAUX D'ENTRETIEN A EFFECTUER CI-DESSOUS SONT REPARTIS EN TRAVAUX QUOTIDIENS, HEBDOMADAIRES, MENSUELS ET SEMESTRIELS. LA NEGLIGENCE DES TRAVAUX SUIVANTS PROVOQUERA L'USURE PRÉMaturée DE LA MACHINE ET UNE QUALITé DE COUPE INSUFFISANTE.

7.1 Travaux d'entretien quotidiens

- Nettoyer normalement la machine pour enlever les copeaux qui s'y sont accumulés.
- Nettoyer l'orifice de sortie du lubrifiant pour éviter la présence de lubrifiant en excédant.
- Remplir de lubrifiant si nécessaire.
- Contrôler si la lame de scie est usée.
- Vérifier si les capots de protection et les dispositifs d'arrêt d'urgence fonctionnent correctement.

7.2 Travaux d'entretien hebdomadaires

- Nettoyer à fond la machine pour enlever notamment les copeaux du réservoir de lubrifiant.
- Enlever la pompe du carter et nettoyer le filtre d'aspiration et la zone d'aspiration.
- Nettoyer le filtre de la tête d'aspiration et la zone d'aspiration.

7.3 Travaux d'entretien mensuels

- Vérifier le serrage des différents boulons de la machine et de son socle.

7.4 Travaux d'entretien semestriels

- Test de continuité du circuit de protection équipotentielle.
- voir point 7.7 boîte de vitesses

7.5 Huiles lubrifiantes

Considérant l'offre étendue d'huiles lubrifiantes sur le marché, l'utilisateur peut choisir celle qui satisfera à ses besoins personnels, en utilisant comme référence le type SHELL LUTEM OIL ECO. LE POURCENTAGE MINIMAL D'HUILE DILUÉE DANS L'EAU EST DE 5 À 8%.

7.6 Evacuation de l'huile usagée

L'évacuation de ces produits est soumise à des règlements stricts. Se reporter au paragraphe « Elimination » du Chapitre « Dimensions, Transport, Montage ».

7.7 Boîte de vitesses


L'huile de la boîte de vitesses doit être changée périodiquement . Le premier changement d'huile est nécessaire après 6 mois, après une fois par an.

Le changement d'huile est à effectuer comme suit:

- Débrancher la machine du courant.
 - Mettre la tête en position base.
 - Dévisser le bouchon de vidange d'huile (A) et faire couler l'huile dans un récipient.
 - Quand tout l'huile est sortie, remettre le bouchon (A).
 - Remonter la tête.
- Verser de l'huile (PROMAC Artikel 100381, livrable en Suisse seulement) dans l'ouverture du levier de descente, quantité approximative: 0.3lt.

7.7 Maintenance spéciale

Les entretiens spéciaux doivent être effectués par un personnel spécialisé. Nous vous recommandons de contacter le revendeur le plus proche. Les rajustages des dispositifs

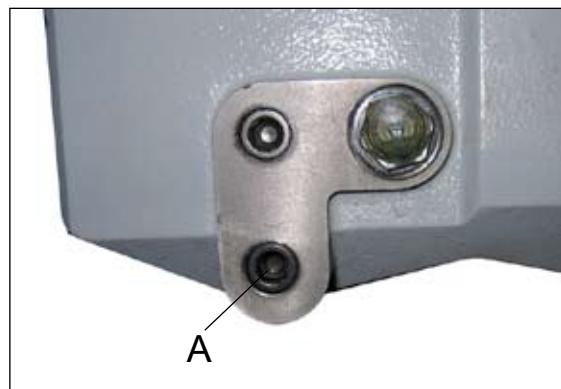

de protection et de sécurité (du réducteur), du moteur, de la pompe à moteur et d'autres pièces électriques requièrent également un entretien spécial.

Chapitre 8 & 9

PROMAC®
SY-250

8 CARACTERISITQUES TECHNIQUES

8.1 Capacités de coupe et informations techniques

Sorte	Composition du matériaux		F AF NOR	GB SB	USA AISI-SAE	Caractéristiques		R=N/mm2
	I UNI	D DIN				Dureté Brinell HB	Dureté Rockwell HRB	
Acier de construction	Fe360	St37	E24	-	-	116	67	360+480
	Fe430	St44	E28	43	-	148	80	430+560
	Fe510	St52	E36	50	-	180	88	510+660
Acier poreux	C20	CK20	XC20	060 A 20	1020	198	93	540+690
	C40	CK40	XC42H1	060 A 40	1040	198	93	700+840
	760+900	C50	CK50	-	-	1050	202	94
Acier flexible	C60	CK60	XC55	060 A 62	1060	202	94	830+980
	50CrV4	50CrV4	50CV4	735 A 50	6150	207	95	1140+1330
	60SiCr8	60SiCr7	-	-	9262	224	98	1220+1400
Inox	35CrMo4	34CrMo4	35CD4	708 A 37	4135	220	98	780+930
	39NiCrMO4	36CrNiMo4	39NCD4	-	9840	228	99	880+1080
	41CrAlMo7	41CrAlMo7	40CADG12	905 M 39	-	232	100	930+1130
	18NiCrMo7	-	20NCD7	En325	4320	232	100	760+1030
	20NiCrMo2	21NiCrMo2	20NCD2	805 H 20	4315	224	98	690+980
	100Cr6	100Cr6	100C6	534 A 99	52100	207	95	690+980
	52NiCrMoKU	56NiCrMoV7C100K	-	-	-	244	102	800+1030
	C100KU	C100W1	-	BS 1	S-1	212	96	710+980
Acier d'outillage	X210Cr13KU	X210Cr12	Z200C12	BD2-BD3	D6-D3	252	103	820+1060
	58SiMo8KU	-	Y60SC7	-	S5	244	102	800+1030
Acier inoxydable	X12Cr13	4001	-	-	410	202	94	670+885
	X5CrNi1810	4301	Z5CN18.09	304 C 12	304	202	94	590+685
	X8CrNi1910	-	-	-	-	202	94	540+685
	X8CrNiMo1713	4401	Z6CDN17.12	316 S 16	316	202	94	490+685
Aluminium ou identique	G-CuA/11Fe4Ni4 UNI 5275					220	98	620+685
	G-CuZn36Si1Pb1 UNI 5038					140	77	375+440
	SAE43-SAE430					120	69	320+410
	G-CuSn12 UNI 7013/2a					100	56.5	365+314
Fonte	G25					212	96	245

Caractéristiques techniques

Moteur	Kw	1.5
Moteur pompe	Kw	0.1 Kw
Lame maxi.	mm	315
Vitesse de la lame	m/1'	44 / 88 SY 315
Vitesse de la lame	m/1'	22 / 44 SY 315L
Ouverture de l'étau	mm	120
Réservoir du lubrifiant	lt	5
Hauteur de travail	mm	960
Poids incl. socle	Kg	170
Encombrement Lg x L x H	cm	102 x 99 x 183
Niveau sonore*	dB	70

AVERTISSEMENT

* Le niveau sonore dépend de la pièce à travailler et peut demander l'emploi de protection contre les bruits.

9 CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX ET CHOIX DE LA LAME

Etant donné que l'objectif est d'obtenir une qualité de coupe excellente, les différents paramètres tels que la dureté du matériau, la forme, l'épaisseur, la pièce à couper, le choix de la lame , la vitesse de coupe et la vitesse de descente de l'archet ...¹ Ces spécifications doivent par conséquent être réunies en une seule condition de service optimale pour des raisons pratiques et judicieuses qui ne requiert pas d'innombrables réglages au cas où les coupes sont très diverses. Les différents problèmes qui peuvent survenir de temps en temps peuvent être résolus plus facilement si l'opérateur connaît bien ces spécifications.

Capacités de coupe en mm

90°.....50	100	82x82	110x70
45°50	90	80x80	85x70

Chapitre 9 & 10

PROMAC
SY-250

9.1 Définition des matériaux

Sur le tableau ci-dessus figurent les caractéristiques des matériaux à couper de façon à choisir le bon outil.

9.2 Choix de la lame

Tout d'abord, il faut choisir le pas adéquat au matériau à couper, soit le nombre de dents par pouce (25,4 mm), selon les critères suivants :

- Les pièces de section faible et/ou variable tels que les profilés, tuyaux et plaques requièrent une denture étroite de sorte que le nombre de dents utilisées simultanément pour la coupe soit de 3 à 6.
- Les pièces de sections élevées et les pièces massives requièrent une denture plus espacée pour permettre une quantité plus élevée de copeaux et une meilleure pénétration des dents.
- Les pièces coupées en paquets requièrent une denture combinée.

9.3 Vitesse de coupe et d'avance

La vitesse de coupe (m/min.) et la vitesse d'avance (cm²/min. = distance parcourue par les dents pendant l'évacuation des copeaux) sont limitées par le dégagement de chaleur à proximité des pointes des dents.

- La vitesse de coupe dépend de la résistance du matériau ($R = N/mm^2$), de sa dureté (HRC) et des dimensions de la section la plus élevée.
- Une vitesse d'avance trop élevée (= descente de la tête) tend à provoquer que la lame dévie du tracé de coupe idéal, produisant des coupes non rectilignes au niveau vertical et horizontal.

La meilleure combinaison de ces deux paramètres est visible en examinant directement les copeaux.

Des longs copeaux de forme hélicoïdale indiquent une coupe idéale.

Des copeaux très fins ou pulvérisés signalent une avance et/ou pression de coupe trop faible.

Des copeaux épais et/ou bleus signalent une sollicitation trop forte de la lame .

9.4 Caractéristiques de la lame

Les lames de scie les plus utilisées sont en bi-métal, HSS.

9.5 Types de lame

Les lames diffèrent essentiellement dans les caractéristiques de construction suivantes :

- Forme et angle des dents
- Pas
- Avoyage

Choix de la denture		
Epaisseur du matériau mm	Dents	n° article PROMAC
de 1.5	14	9137
de 1-2	8	9137
de 2-3	6	9136
de 3-5	6	9136
de 4-6	6	9138
supérieur à 6	4	9757

Matériau pleins mm	Dents	n° article PROMAC
jusqu'à 30	8	9136
de 30-60	6	9135
de 40-80	4	9757

	O = Diamètre		L= Largeur
--	--------------	--	------------

10 TABLE D'AMENAGE ET DE SORTIE

La machine modèle SY 315 (L) est prévue pour l'installation d'une table d'aménage et de sortie. Ces tables peuvent être installées sur la machine très facilement.

Table d'aménage PROMAC Art. 2017

Largeur rouleaux 320mm, longueur table 2000mm, livrée en ordre de marche. Ce module peut être joint plusieurs fois, par exemple 2 pièces 2017 = longueur de table 4m.


Table de sortie PROMAC Art. 2019A

Largeur rouleaux 320mm, Longueur table 3000mm, avec



règle et butée de coupe. Peut être rallongée avec table d'aménage PROMAC Art. 2017.

11.1 ELEKTROSCHEMA / SCHEMA ELECTRIQUE

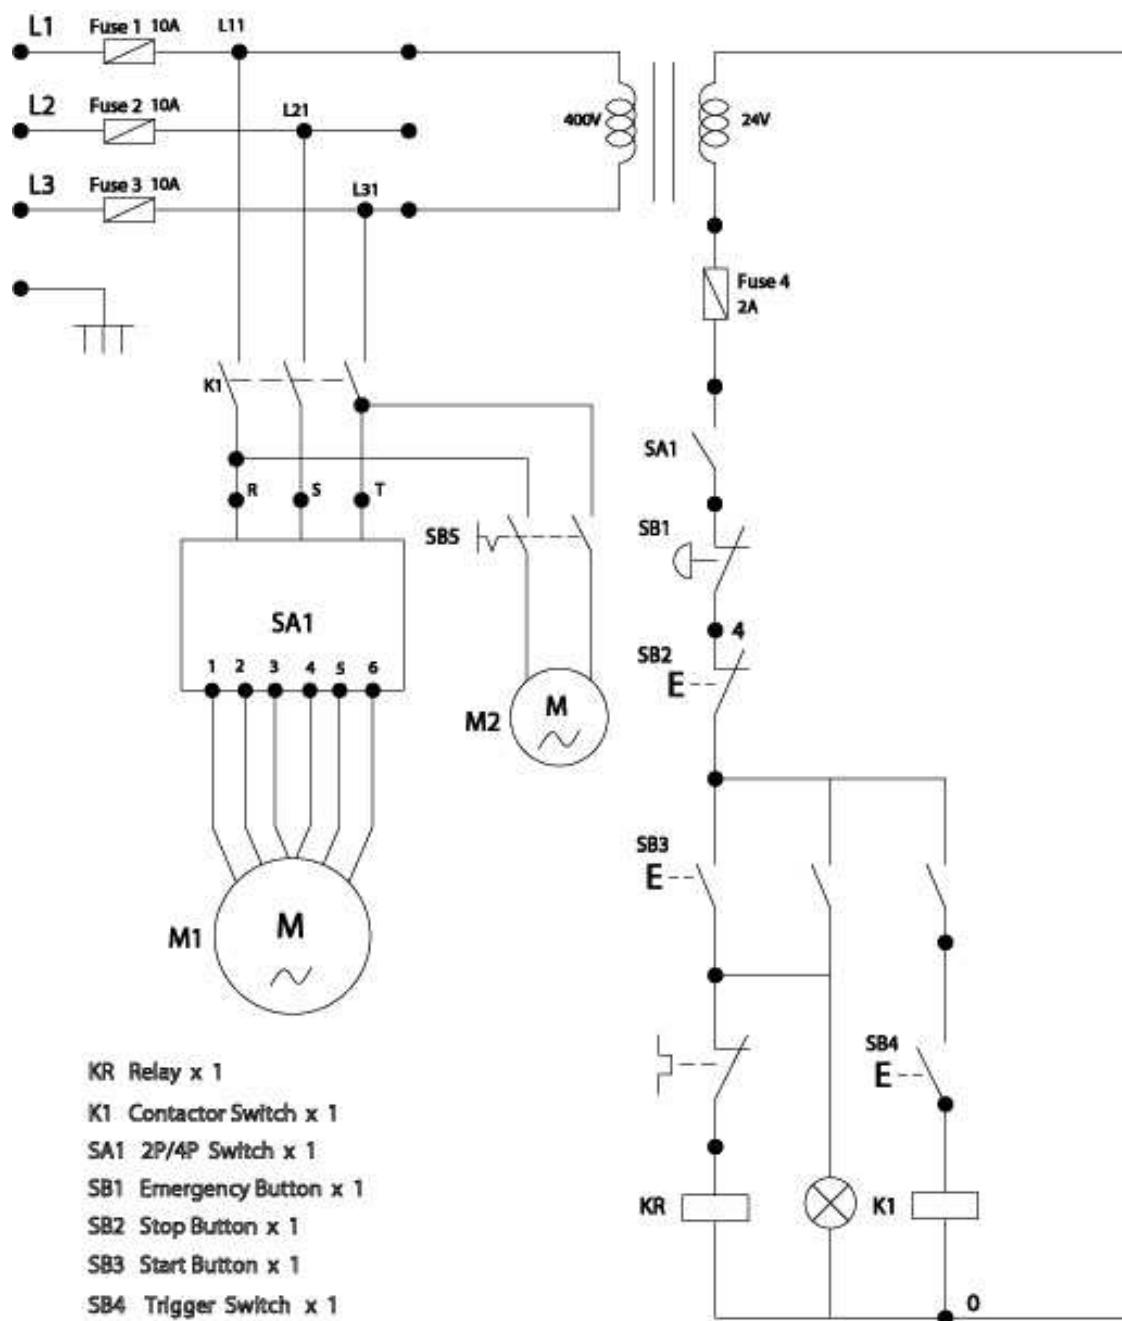

11.2 ELEKTRISCHE STÜCKLISTE


FU1	Sicherung primär 10A
FU2	Sicherung primär 10A
FU3	Sicherung primär 10A
FU4	Sicherung 24V, 2A
K1/KR	Schützspule 24V
T1	Transformer 230V / 24V
M1	Bandmotor 400V
M2	Pumpenmotor 400V
SA1	Drehzahlwahlschalter
SB1	Not-Ausschalter
SB2	AUS - Druckschalter
SB3	EIN - Druckschalter
SB4	Start-/Stopschalter
SB5	Pumpenschalter
SS	Motorschutzschalter
PE	Erdung

PIECES DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

FU1	Fusible 10A
FU2	Fusible 10A
FU3	Fusible 10A
FU4	Fusible 24V, 2A
K1/KR	relai
T1	Transformateur
M1	Moteur ruban
M2	Moteur pompe
SA1	Inter vitesses
SB1	Inter coup de poing
SB2	Bouton-poussoir ARRET
SB3	Bouton-poussoir MARCHE
SB4	Inter MARCHE/ARRET
SB5	Inter pompe
SS	Disjoncteur-protecteur
PE	Mise à la terre

Kapitel / Chapitre 12

PROMAC
SY-250

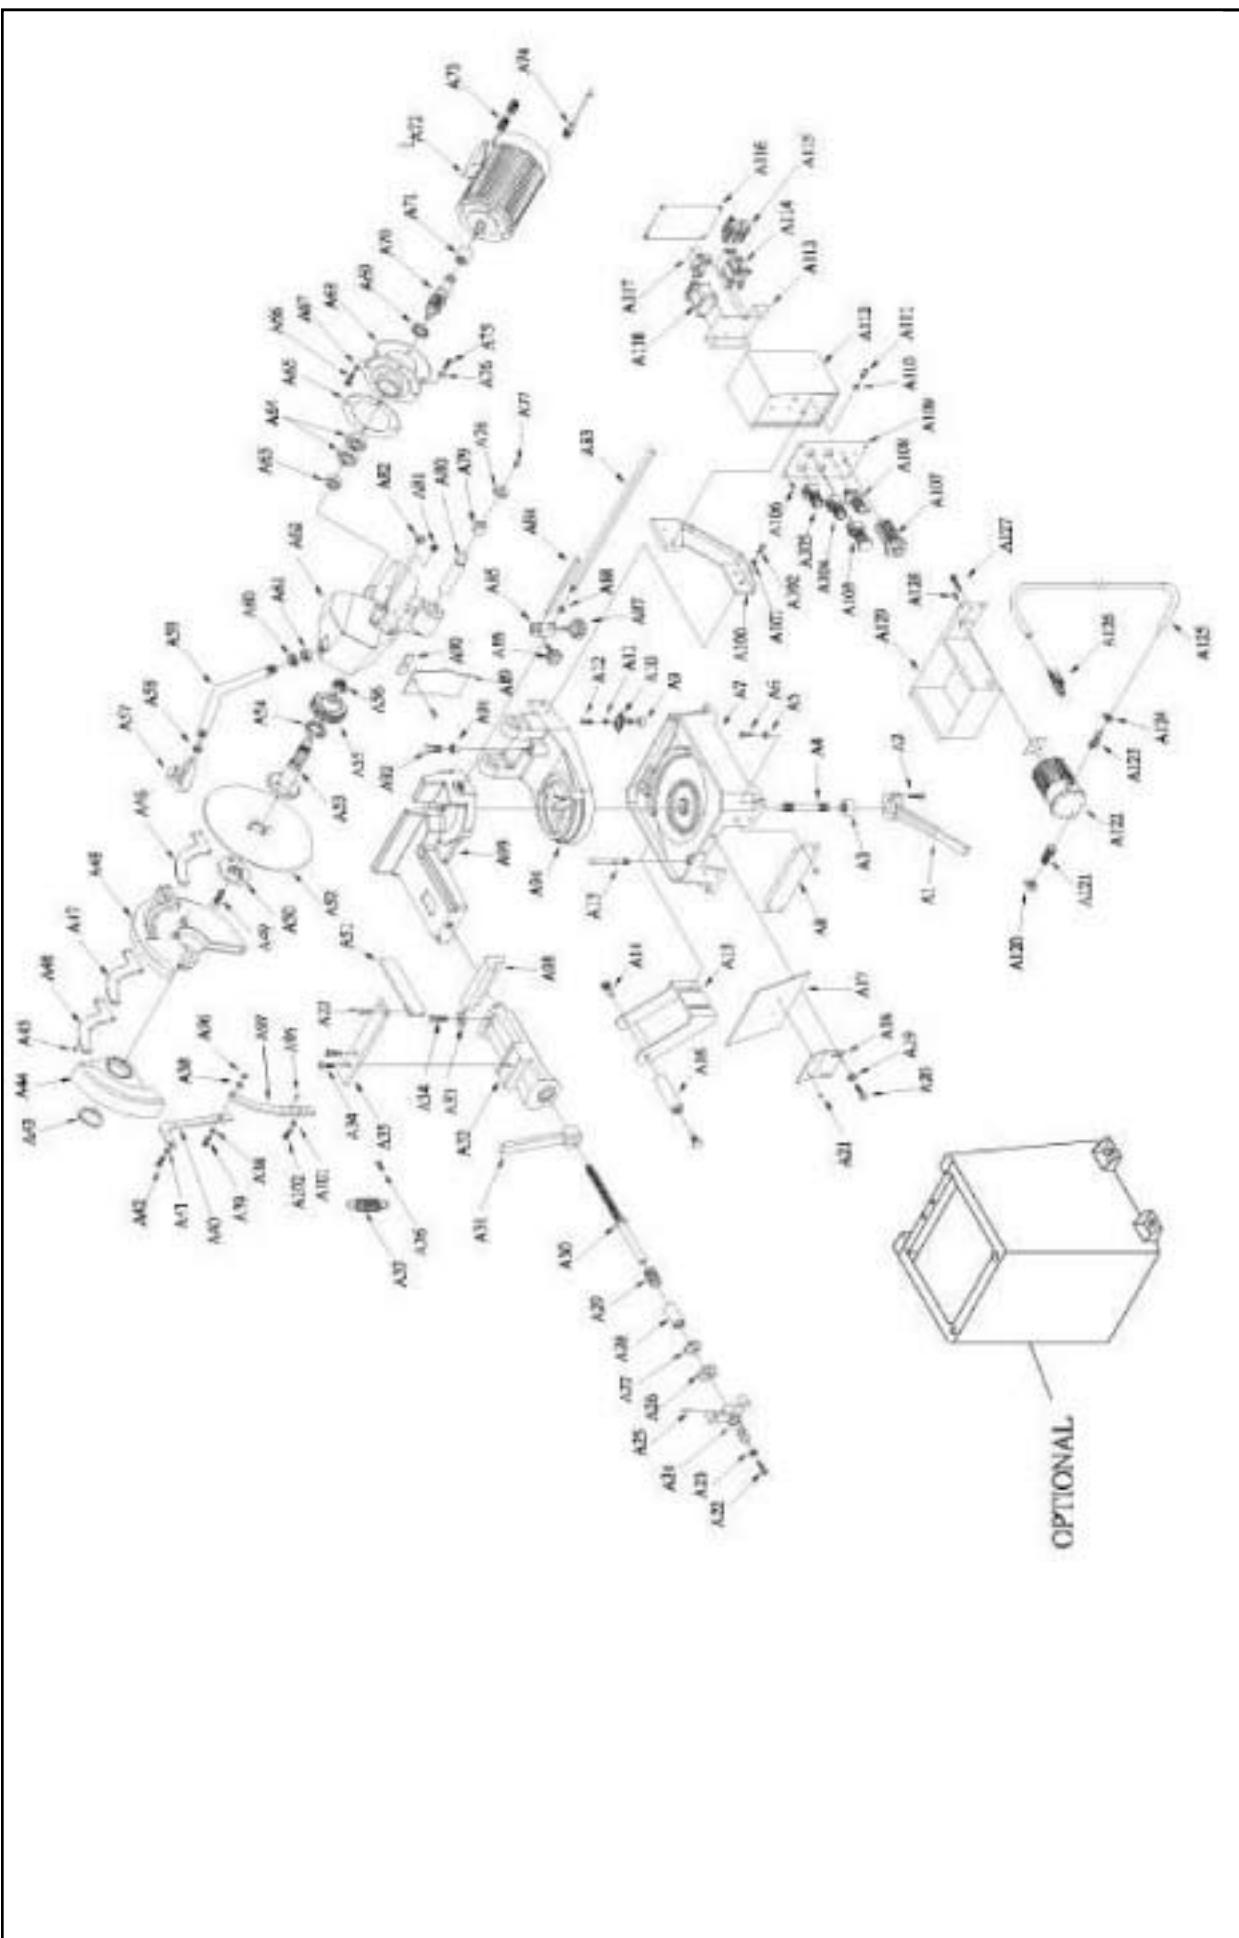

1	PM-250001	Hebel / Poignée	57	PM-816055	Griff mit Schalter / Poignée incl. Inter
2	PM-250002	Schraube / Vis M10x30	58	PM-315654	Mutter / Ecrou M10
3	PM-250003	Mutter / Ecrou	59	PM-250059	Zugstange / Levier
4	PM-250004	Bolzen / Axe	60	PM-315656	Mutter / Ecrou M20
5	PM-250005	Scheibe / Rondelle 5/16"	61	PM-315656	Mutter / Ecrou M20
6	PM-250006	Schraube / Vis	62	PM-250062	Getriebegehäuse / Boîte engrenage
7	PM-250007	Fussgehäuse / Base	63	PM-370632	Kugellager / Roulement 6205
8	PM-250008	Abdeckung / Couvercle	64	939250	Kugellager / Roulement
9-12	PM-250009	Filter / Filtre complète	6301		
13	PM-250013	Bolzen / Axe	65	PM-250065	Dichtung / Joint
14	PM-250014	Schraube / Vis	66	PM-315671	Schraube / Vis M8x20
15	PM-315605	Flansch / Flasque	67	PM-250038	Scheibe / Rondelle M6
16	PM-315607	Rolle / Rouleau	68	PM-250066	Flansch / Flasque
17	PM-315710	Platte / Plateau	69	PM-250067	Simmerring / Joint 25x45x10
18	PM-315111	Halter / Support	70	PM-250068	Welle / Axe
19	PM-315712	Scheibe / Rondelle M8	71	PM-250069	Kupplung Embrayage
20	PM-315713	Schraube / Vis M8x16	72	PM-250070	Motor / Moteur
21	PM-315714	Schraube / Vis M5	73	PM-250071	Verschraubung / Raccord
22	PM-315609	Schraube / Vis M8x20	74	-	Kabel / Câble
23	PM-315610	Scheibe / Rondelle M8	75	PM-315671	Schraube / Vis M8x20
24	PM-315611	Verstellgriff / Manivelle	76	PM-250038	Scheibe / Rondelle M6
25	PM-315612	Stift / Goupille	77	PM-250075	Schraube / Vis M8
26	PM-315613	Drucklager / Roulement	78	PM-250076	Scheibe / Rondelle
27	PM-315614	Scheibe / Rondelle	79	PM-250077	Büchse / Palier
28	PM-315615	Büchse / Palier	80	PM-250078	Welle / Axe
29	PM-315620	Feder / Ressort	81	PM-315674	Schraube / Vis 1/4"G
30	PM-315616	Spindel / Vis s/fin étau	82	PM-315673	Oelauge / Bouchon huile 1/2"G
31	PM-315617	Hebel / Levier	83	PM-315682	Anschlagstange / Barre
32	PM-315618	Spannstockschlitten / Etau	84	PM-315681	Anschlag / Butée
33	PM-315619	Scheibe / Rondelle	85	PM-315680	Flansch / Flasque
34	PM-315622	Schraube / Vis M12x25	86	PM-315679	Feststellschraube / Molette
35	PM-315621	Steg / Support	87	PM-315684	Feststellschraube / Molette
36	PM-250036	Schraube / Vis M10x30	88	PM-315683	Mutter / Ecrou
37	PM-250037	Rückzugfeder / Ressort de rappel	89	PM-315723	Abdeckung / Couvercle
38	PM-250038	Scheibe / Rondelle M6	90	PM-315722	Platte / Plaque
39	PM-250039	Schraube / Vis M6x25	91	PM-315678	Mutter / Ecrou M12
40	PM-250040	Gestänge / Tirant	92	PM-315677	Schraube / Vis M12x55
41	PM-250038	Scheibe / Rondelle M6	93	PM-315646	Spannstockunterteil / Contre-étai
42	PM-250042	Schraube / Vis M6x12	94	PM-250094	Drehteil / Flasque
43	PM-250043	Sicherungsring / Circlip	100	PM-315691	Halter / Support
44	PM-250044	Unterschutz / Protecteur	101	PM-315692	Scheibe / Rondelle M8
45	PM-315636	Schraube / Vis M5x10	102	PM-315671	Schraube / Vis M8x20
46	PM-250046	Platte / Plaque	103	PM-378104	Not-/Ausschalter / Inter coup de poing
47	PM-250047	Dichtung / Joint	104	PM-923163	Stopaste / Inter Stop
48	PM-250048	Oberschutz / Protecteur	105	PM-923162	Starttaste / Inter Start
49	PM-315639	Blattschraube / Vis lame M12Lx35	106	PM-315693	Schraube / Vis M5
50	PM-315640	Blattflansch / Flasque lame	107	PM-315698	Drehzahlwahlschalter / Inter vitesses
51	PM-315645	Klemmsteg / Flasque	108	PM-923164	Pumpenschalter / Inter Pompe
52	-	Sägeblatt / Lame max. 250mm			
53	PM-250053	Welle / Axe			
54	PM-250054	Simmerring / Joint 35x47x8			
55	PM-250055	Bronzerad / Pignon bronze			
56	PM-250056	Mutter / Ecrou			

109	PM-315700	Schalterplatte / Façade
110	PM-315692	Scheibe / Rondelle M8
111	PM-315671	Schraube / Vis M8x20
112	PM-315703	Gehäuse / Boîte inter
113	PM-315704	Halter / Support
114	PM-315705	Kontaktschütze / Contacteur
115	PM-315706	Sicherungshalter / Porte fusible
116	PM-315707	Abdeckung / Couvercle
117	PM-315709	Relais / Relais
118	PM-315708	Transfomator / Transformateur
120	PM-250120	Mutter / Ecrou M20x1.5
121	PM-250121	Schraube / Vis
122	PM-250122	Pumpe / Pompe
123	PM-250123	Bolzen / Boulon
124	PM-250124	Klemme / Serre câble
125	PM-918090	Schlauch / Tube
126	PM-918092	Hahn / Robinet
127	PM-250127	Schraube / Vis M8x50
128	PM-250128	Schraube / Vis M5x10
129	PM-250129	Behälter / Reservoir



TOOLTEK CO., LTD., 345, Sec. 1. Chung Ching Road, Ta Ya 428, Taichung Hsien,

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Maschine wurde durch SGS Taiwan Ltd. gemäss untenstehenden CE-Normen geprüft und zertifiziert, unter Zertifikat Nr. EZ/2006/40010 vom 19. April 2006:

- Maschinenrichtlinien 98/37/EC

- Niedervolt Direktiven 73/23/EEC

EN 13898:2003; EN 1050:1997; EN 60204-1:1997

TOOLTEK LTD. erklärt hiermit, dass die folgende Maschine: **SY-315**

sofern dies gemäss der beigelegten Bedienungsanleitung gebraucht und gewartet wird, den Vorschriften betreffend Sicherheit und Gesundheit von Personen, gemäss den oben aufgeführten Richtlinien der EG entspricht.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Cette machine a été contrôlée et certifiée par SGS Taiwan Ltd. selon les normes CE ci-dessous, enregistré sous certificat n° EZ/2006/40010 du 19 avril 2006:

- les directives Européennes 98/37EC

- Directives basses tension 73/23/EEC

EN 13898:2003; EN 1050:1997; EN 60204-1:1997

TOOLTEK LTD. déclare que la machine sous-mentionnées: **SY-315**

est, sous condition qu'elle soit utilisée et maintenue selon les instructions du manuel d'instruction joint, conforme aux prescription sur la santé et la sécurité des personnes, selon les directives sur la sécurité des machines mentionnées ci-dessus.

Taichung.....

TOOLTEK CO. LTD.

R. Sheng
Geschäftsleiter
Directeur



Garantie

Wir gewähren Ihnen auf den unten eingetragenen Artikeln Garantie auf die Dauer von 12 Monaten ab Laufdatum. Einzige Voraussetzung: dieses ausgefüllte persönliche Garantie-Zertifikat muss der zur Reparatur eingesandten Maschine beigelegt sein.

Par ce document nous nous engageons à réparer l'article mentionné ci-dessous en garantie pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie ne sera pas honorée si ce certificat dûment complété n'est pas renvoyé avec la machine en question pour toute réparation.

Modell / Modèle

Namen und Anschrift des Käufers / Nom et adresse de l'acheteur

Serie-Nr. / N° de série

Kaufdatum / Date de l'achat

Händler-Stempel

Cachet du reven-